


対策箇所説明図（その②）

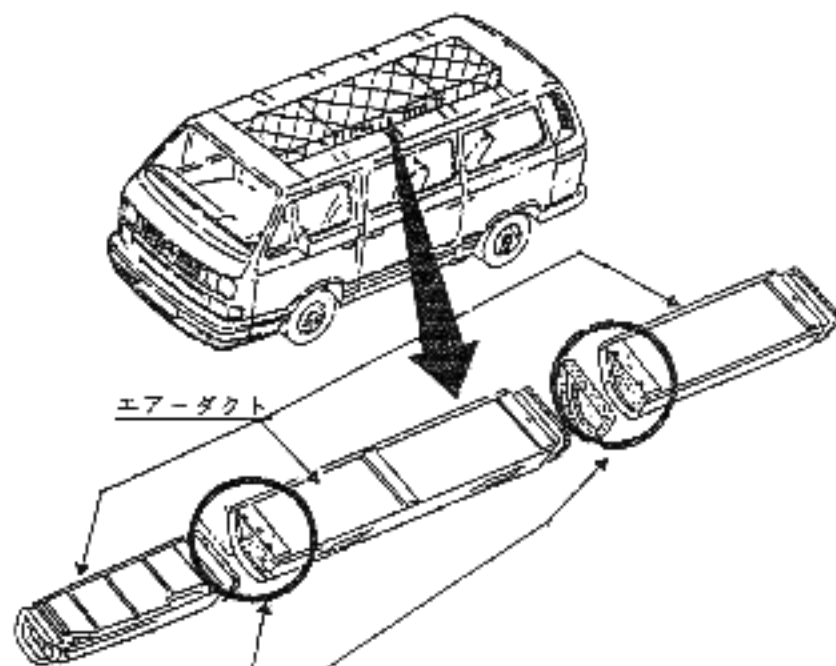


欠陥発生箇所

2) 車室内の天井にあるエアコン（空気調整装置）のエアダクト（空気通路）を取り付けている樹脂製取付部の強度が不足しているため、このままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により当該取付部が損傷し、最悪の場合、エアダクトが車室内に落下するおそれがある。


注： は、対策部品を示す。

対策前

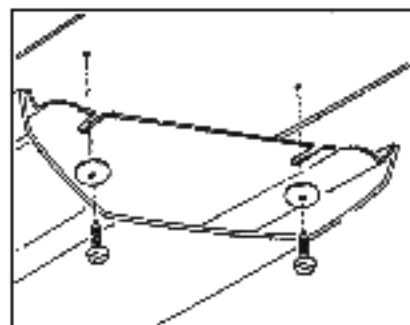

対策後

金属製補強板

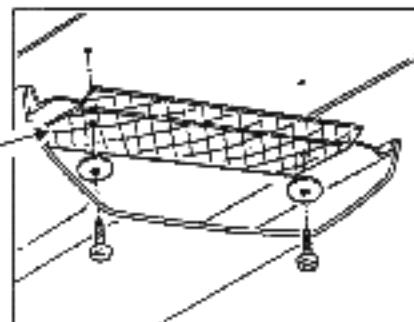

対策内容

2) 全車両、エアコンのエアダクトの樹脂製取付部に金属製補強板を取り付ける。