

② 対策箇所説明図



欠陥発生箇所

（前輪ホイール・ハブと後輪ブレーキ・ドラムに防錆塗料が塗布されているため、路面からの衝撃等により、ホイール・ナットの締め付けトルクが低下し、ホイール・ボルトが損傷する。）

<対策内容>

ホイール接触面の防錆塗料を除去するとともに、ホイール・ボルトを点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

	対 策 前	対 策 後
前 輪	 車両前方	 防錆塗料を除去 ホイール・ボルト 鑑別：白ペイント塗布
後 輪	 車両前方	 防錆塗料を除去

注： 内は交換部品を示す。