

改善箇所説明図

<改善内容>

補助ロック装置を点検し、調整不良のものは正しく調整する。

基準不適合発生箇所

補助ロック装置に正しく調整されていないものがあり、主ロック装置が何らかの要因により解除された時、ボンネットが補助ロックの位置で止まらずに開くおそれがある。

矢視 A

ラジエター・グリル

(ボンネット裏側)

主ロック

補助ロック

ロック解除レバー

矢視 B

主ロック

(車体前部)

補助ロック

リテーニング・ボルトを締め、ラッチ（フック側）を車体の内側に移動して調整する。

識別：ボルト頭部に白ペイント塗布

車両前方

側面図

3mm以上になる様に調整する