


対策箇所説明図

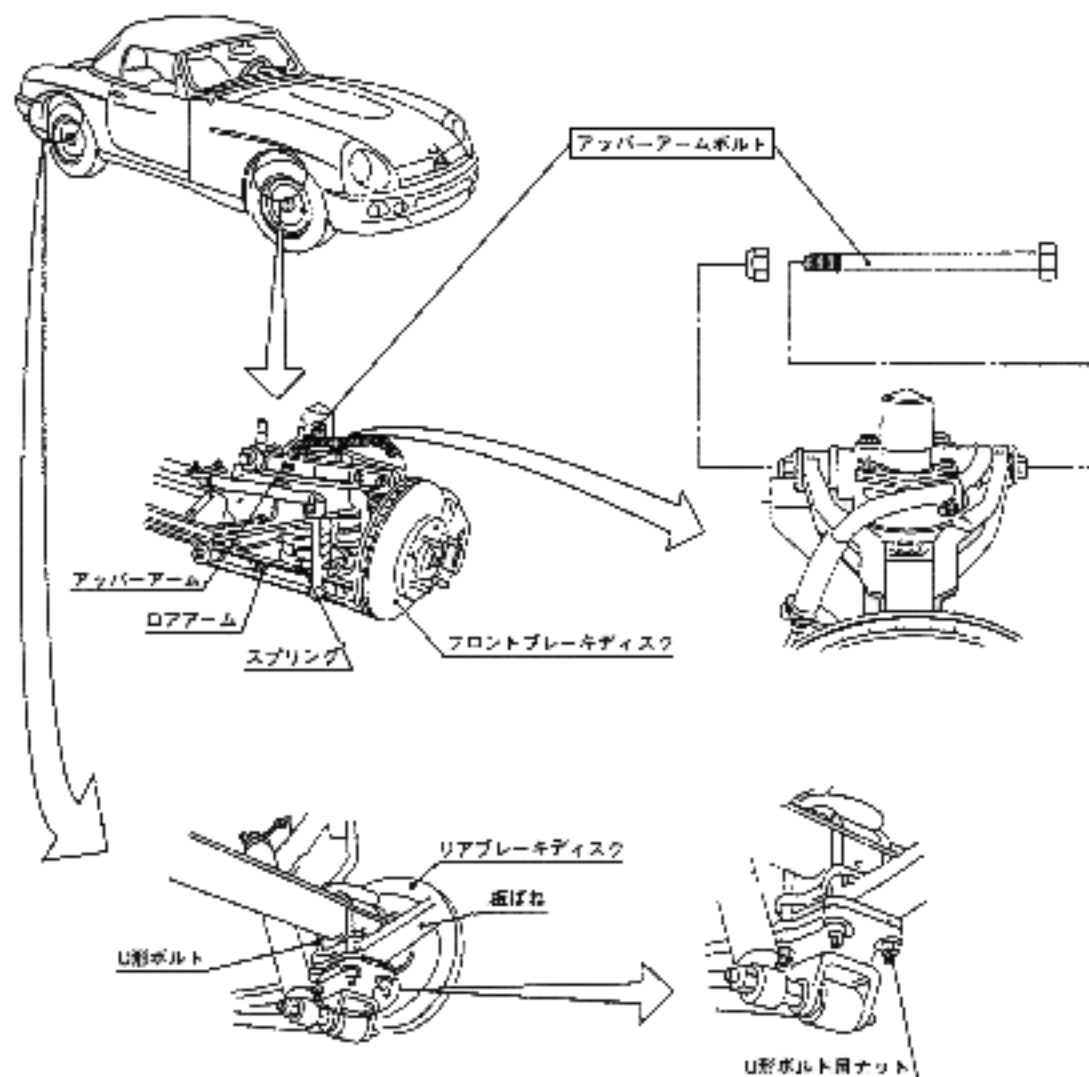

不具合発生箇所①

フロントサスペンションのアップーアームを取付けているボルトの強度が不足しているため、ボルトが破断するおそれがある。

 
不具合発生箇所②

リアサスペンションの板ばねを取付けているボルトの締付けトルクが不足しているものがあり、板ばねが外れるおそれがある。


対策内容①

全車両、当該ボルトを対策品と交換する。

<対策前>




<対策後>

 

識別：赤色ペイントを塗布する。

対策内容②

全車両、当該ボルトの取付けナットを規定のトルク(40Nm)で締付る。

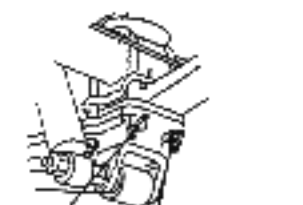

識別：赤色ペイントを塗布する。