

改善箇所説明図

識別：バルクヘッド上部
の車台番号打刻位置
左側に白又は黄ペ
イント塗布



原動機側



室内側

空調装置


基準不適合発生箇所

熱交換器

車室内に取り付けられている
空調用熱交換器の樹脂製上部
タンクが強度不足のため、原
動機がオーバーヒート状態に
なった時、当該タンクに亀裂
が生じて冷却水が漏れ、最悪
の場合、運転者が火傷するお
それがある。


注意：  は交換部品を示す。

改善前

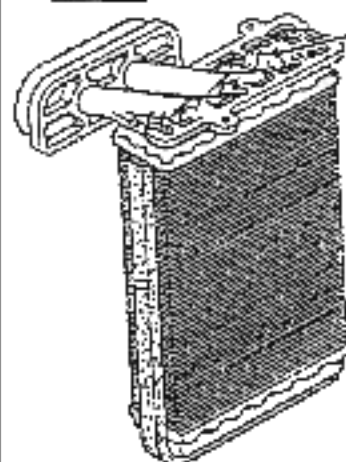

上部タンクの肉厚
が1.6mm

改善後

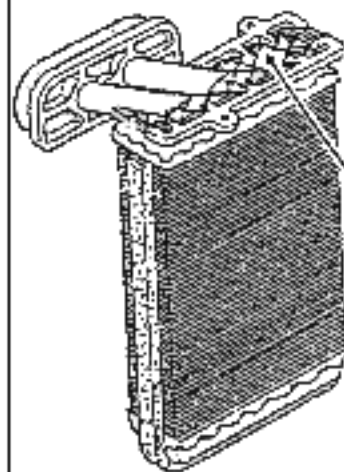

改善内容

全車両、当該熱交換器を対
策品と交換する。

上部タンクの肉厚
が2.5mm