



改善箇所説明図
(不具合箇所②)

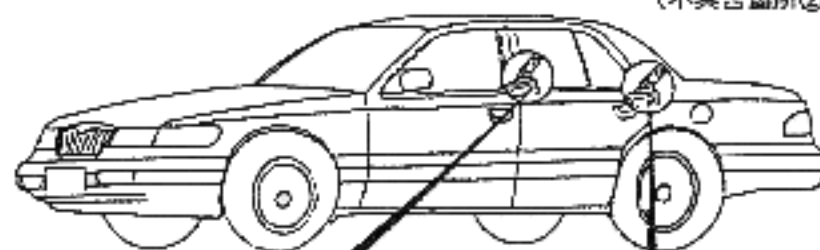

右側上部中間ガイド

左側上部中間ガイド

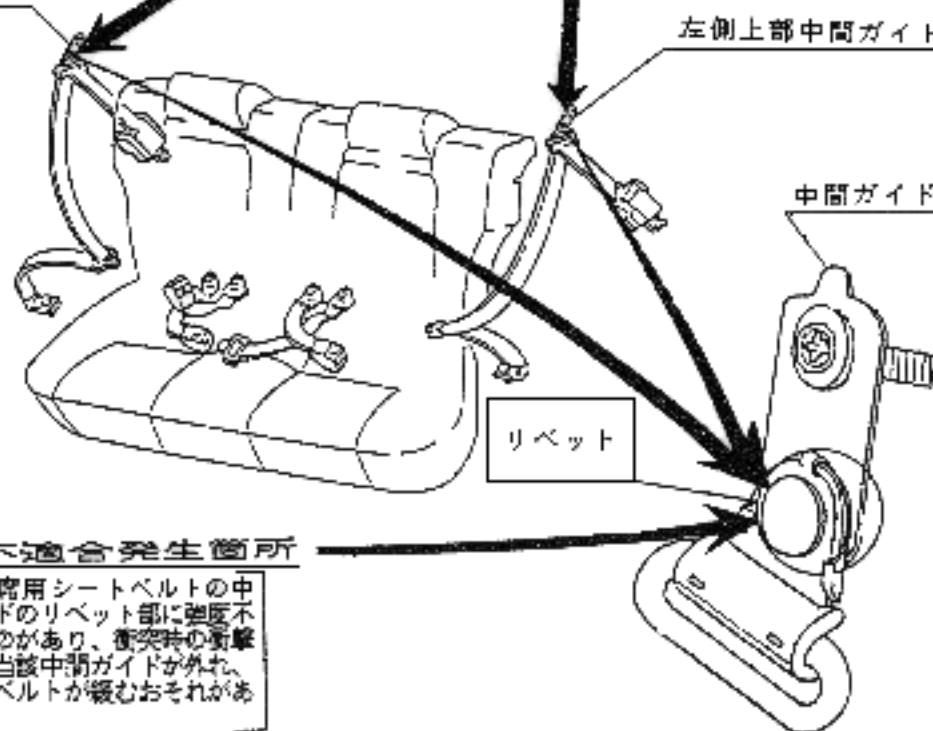


基準不適合発生箇所

後部座席用シートベルトの中間ガイドのリベット部に強度不足のものがあり、衝突時の衝撃により当該中間ガイドが外れ、シートベルトが緩むおそれがある。

改善前


中間ガイド金具

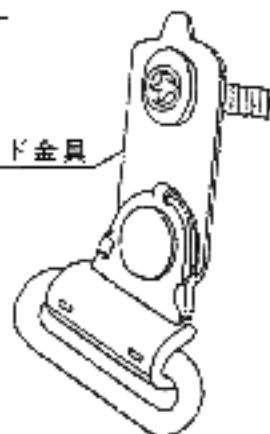

改善後

ボルト

補強用金具

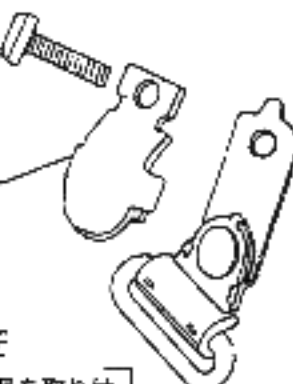

改善の内容

全車両、補強用金具を取り付ける。

注: 内は交換部品を示す。