


改善箇所説明図

(不具合箇所②)

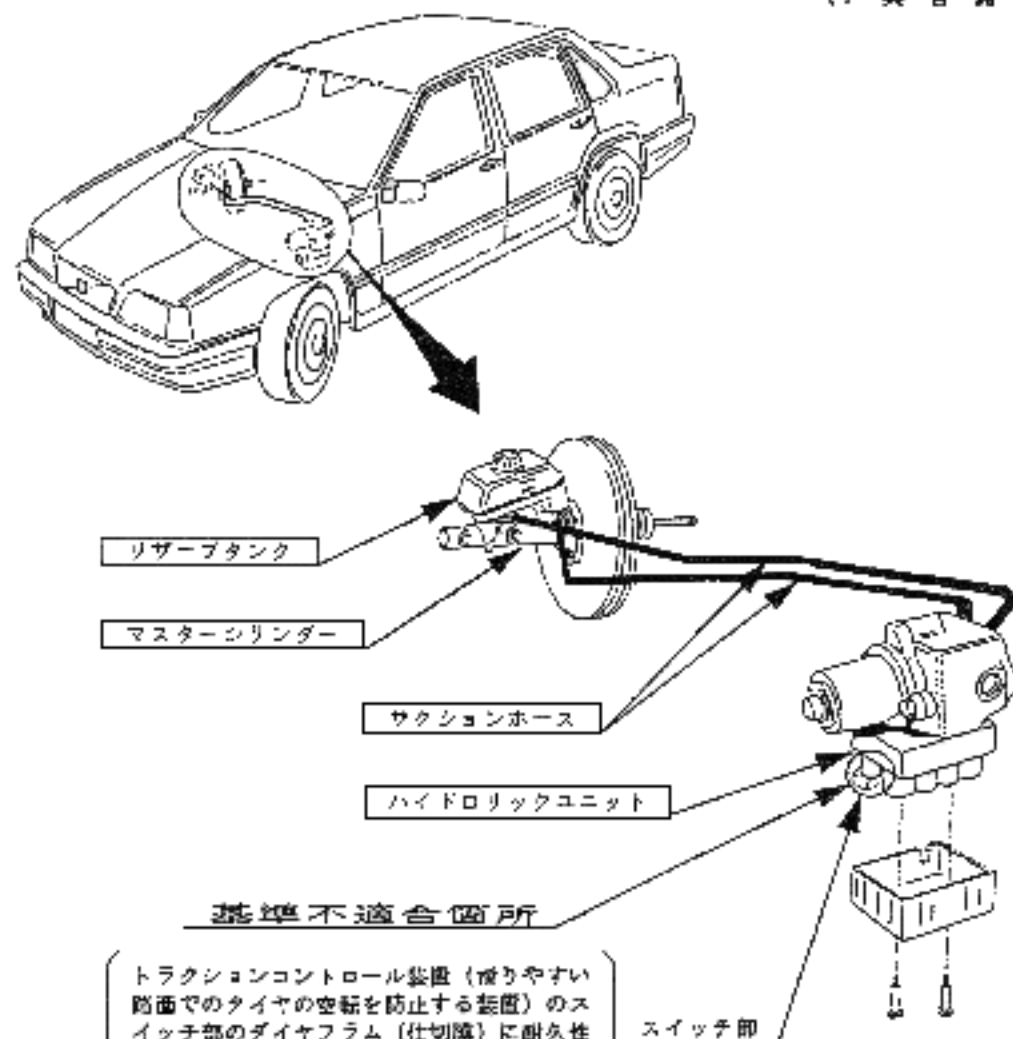


基準不適合箇所


トラクションコントロール装置（滑りやすい路面でのタイヤの空転を防止する装置）のスイッチ部のダイヤフラム（仕切膜）に耐久性が不足しており、そのままの状態で使用を続けると当該スイッチ部からブレーキ油が漏れ制動力が低下するおそれがある。

注： 内は交換部品を示す。

対策前

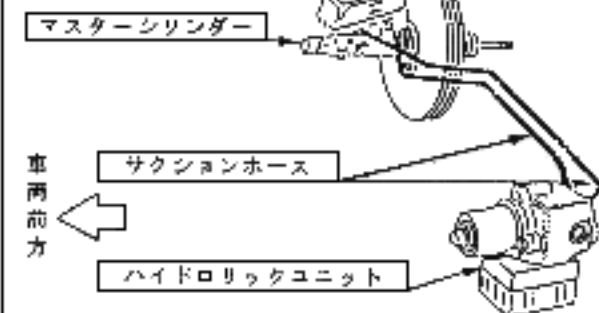

対策後

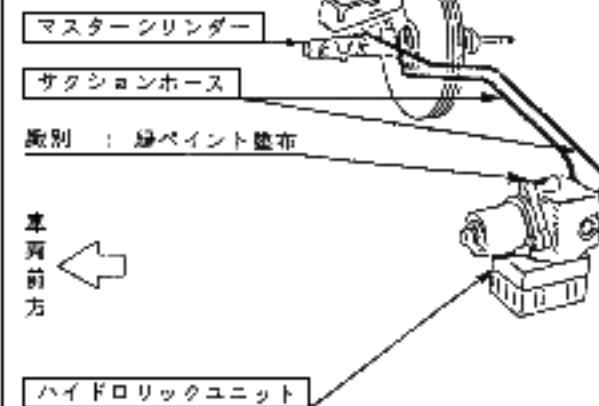

取扱い： 緑ペイント塗布

対策内容

トラクションコントロール装置及び関連部品を対策品と交換する。