



運転席シート

基準不適合箇所

シートベルトの警告灯が運転者のシートベルト装着・非装着に関係なく原動機始動後、一定時間で消灯するため警告灯の機能を有しない。

シートベルトバックル

注： は改善箇所を示す

改善措置



運転席シートベルトのバックル及び警告灯を改善品と交換しシートベルト警告装置の配線を変更する。

(1) 運転席シートベルトバックル

改善品（装着検出機能付）のものに交換する。（*1または*2）

*1

*2

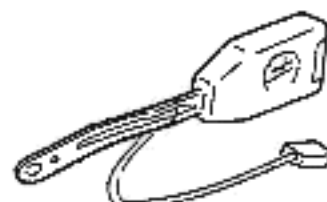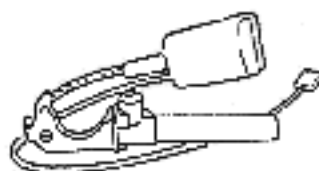

(2) シートベルト警告灯

シートベルト警告装置の配線を変更し警告灯を交換するか、またはシフトレバー横に追加する。（*1または*2）

*1


*2

警告灯

警告灯



シフトレバー

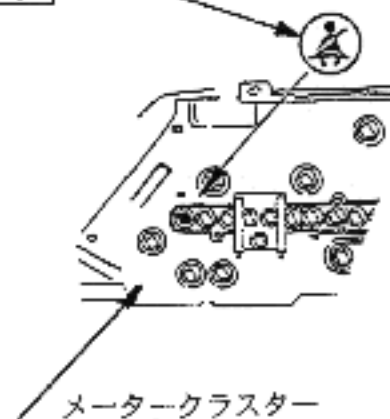

メータークラスター

- *1 アルファ スパイダー 2.0 TS 16V
アルファ GTV 2.0 V6 ターボ
- *2 アルファ 164 スーパー 3.0 12V
アルファ 164 スーパー 3.0 24V
アルファ 164 Q4