

改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

後部座席用シートベルトのバックル（受側）のカバー形状が不適切なため、当該カバーがずれてバックル内部の機構と干渉し、シートベルトの装着ができなくなるおそれがある。

後部座席用
シートベルトバックル

<識別>

バックル取り付けネット
頭部に白ペイント塗布。

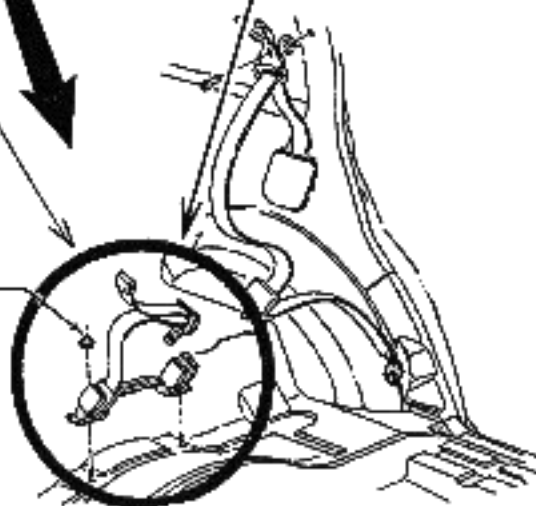

車両前方

改善前

解除ボタン




バックルカバー

改善後

<改善内容>

全車両、樹脂製留具を追加した対策品と交換する。

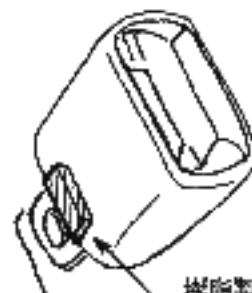

樹脂製留具

注： 内は対策部品を示す。