
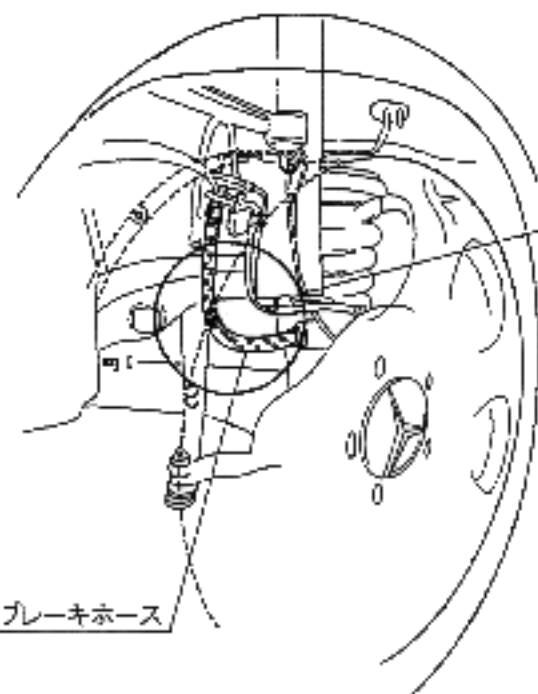


改 善 個 所 説 明 図

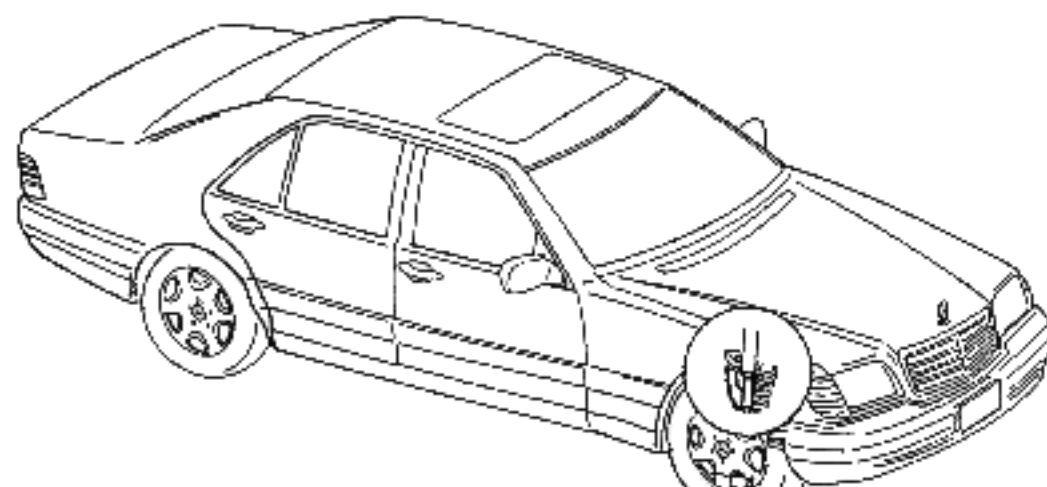


基準不適合発生箇所

車向前方

前輪用ブレーキホースの取付けが不適切なため、ハンドルを切ったとき、当該ブレーキホースとタイヤホイールの内側が接触する場合がある。その際にブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善前


前輪用ブレーキホース

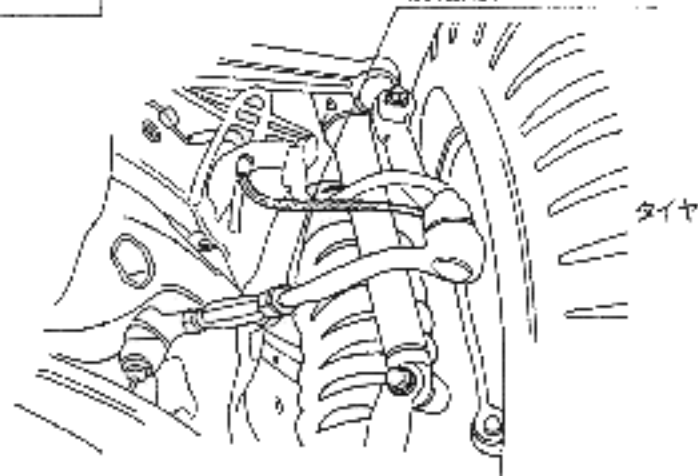

タイヤ

(右前輪取付け部を後方下側から見たもの)

改善後

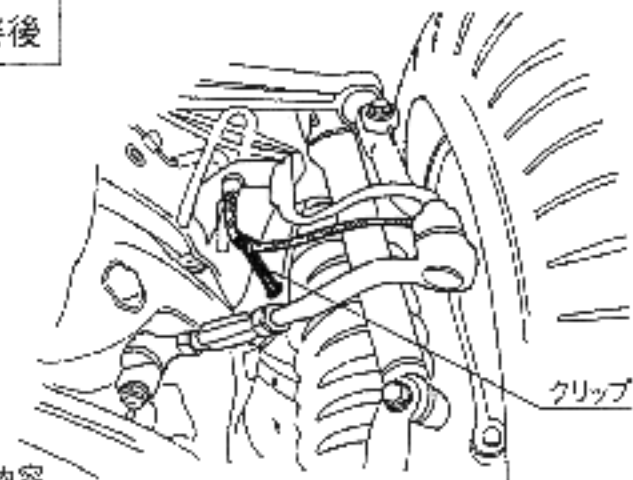

クリップ

改善内容

全車両、当該ブレーキホースを保持するためのクリップを追加する。また、ブレーキホースが損傷しているものは、新品と交換する。