

改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

ビットマンアーム

かじ取り装置のうち、ビットマンアームのボールジョイント部に潤滑剤（グリース）の充填が不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボールジョイント部が摩耗してビットマンアームから外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

ニッパル（給脂口）

ビットマンアーム

かじ取りハンドルからギヤ・ボックスを経由して、左右方向に角度を変換する装置。

改善の内容

全車両、当該ボールジョイント部を点検し、グリースを充填するとともに、損傷しているものはビットマンアームを新品と交換する。また、対策完了車には識別のためエンジンルーム内ラジエーターシールドラウド上面に青丸シールを貼付する。

センターロッド

ビットマンアーム

タイロッド

ギヤ・ボックス

注： 内は交換部品を示す