



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

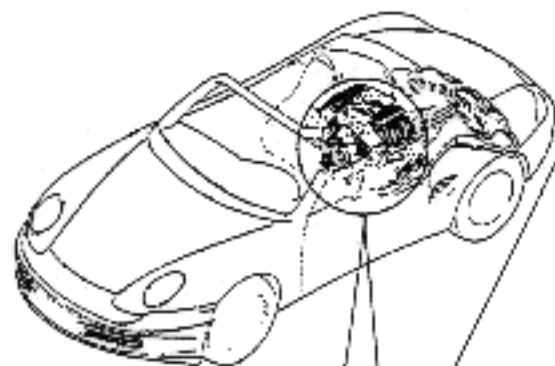


①ベアリング部のシールに不適切なものがあるため、当該ローラーが固着し、ベルトが切損するおそれがある。
②ボルテージレギュレーターの取付けボルトに異品があり、当該ボルトが緩み充電しなくなるおそれがある。

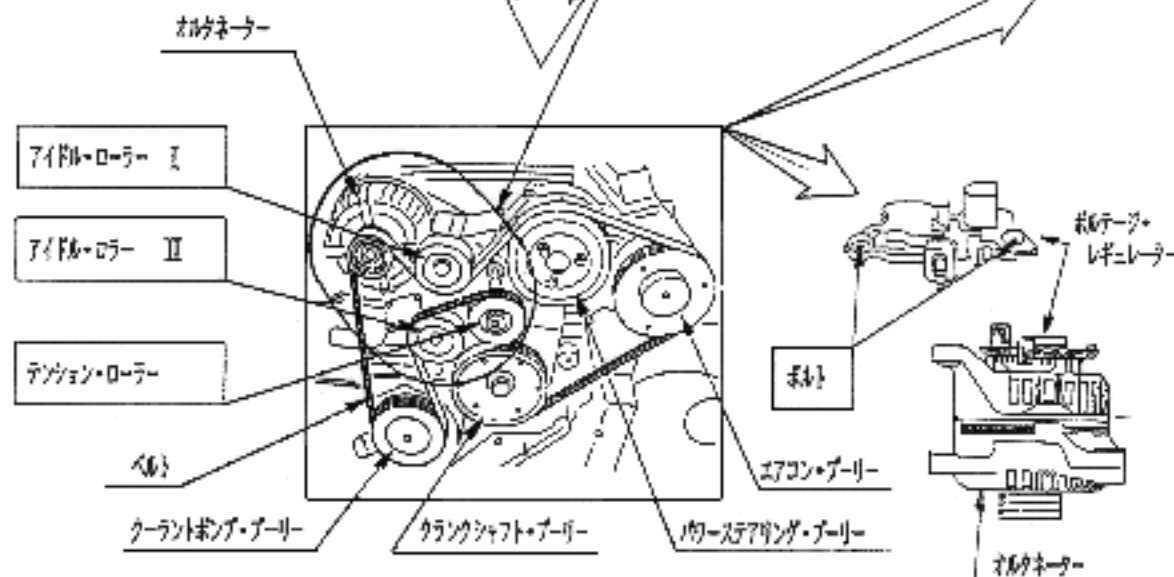

① 対策内容

ベアリングのシールが改良されたものと交換する。

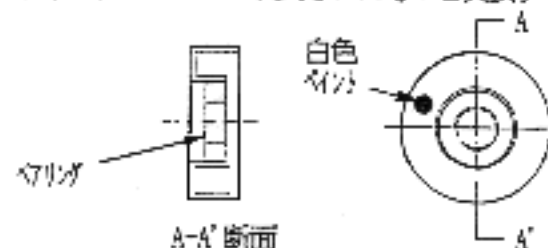


識別：側面に白色ペイントを塗布する。

② 対策前



対策後

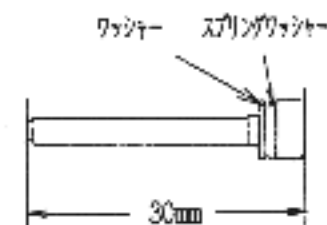

対策内容：全車両、ボルテージ・レギュレーターの取付けボルトを正規のボルトと交換する。

注： 内は交換部品を示す。