



改善箇所説明図

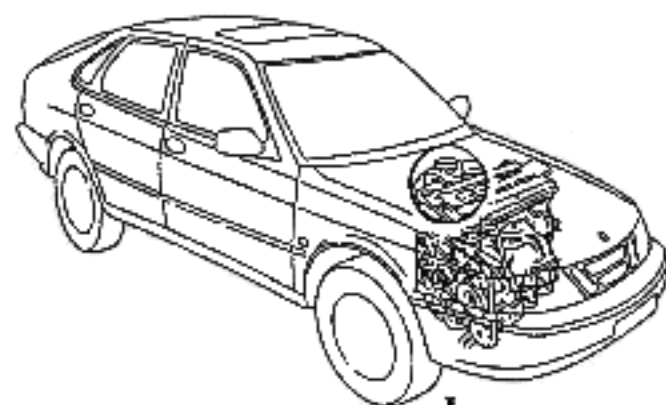

スロットルボディ

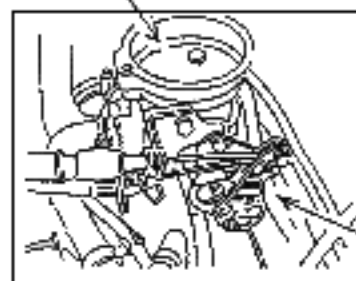


スロットルレバー

基準不適合発生箇所

（ 原動機の回転数を制御するスロットルレバーのプッシュ（穴の内側にはめ込む円筒形の軸受）の表面処理が不適切なため、当該プッシュが腐食し、円滑なスロットルレバーの動きが妨げられ、エンジン回転が下がらないおそれがある。

<改善内容>

プッシュ及びスピンドルを対策品と交換する。

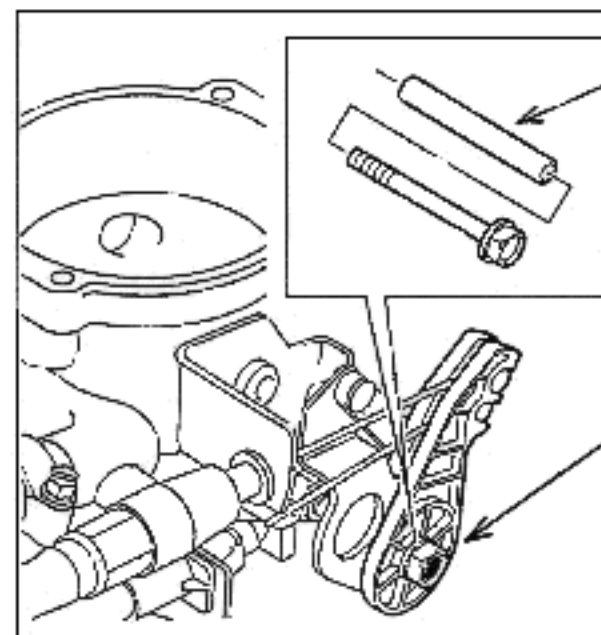

プッシュ及びスピンドル

識別：スピンドル頭部に白ペイント塗布

内は対策部品を示す。