


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所②

方向指示器用電気配線

ステアリングコラム・カバー内部の方向指示器用電気配線の取付け長さに不適切なものがあり、ステアリング・ホイールの位置を調整すると、最悪の場合、当該電気配線の接続部が外れて、方向指示器が作動しなくなる恐れがある。

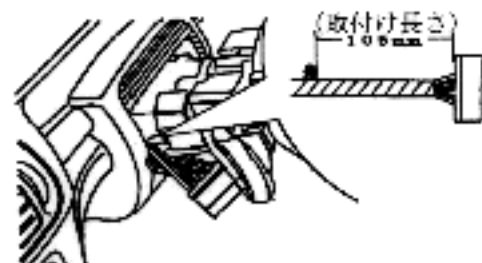

(対策内容②)


全車両点検し、当該電気配線の取付け長さが短いものは修正する。

(作業終了の識別)

運転席ドア内側、上部ドア・ヒンジ付近に黄色又は白色のペイントで識別マークを付ける。

(対策内容①)

全車両点検し、助手席側座席ベルトに記載されている製造年月日が1997年9月7日以前のもは対策品と交換する。

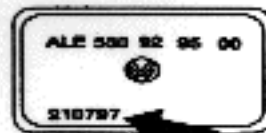

1997年7月21日
生産の例


助手席座席ベルト
に記載されている
製造年月日の記載
様式

基準不適合発生箇所①

助手席側座席ベルト巻取り装置


助手席側座席ベルト巻取り装置の構造が不適切であるため、最悪の場合、座席ベルトが引き出せなくなる恐れがある。

矢視A

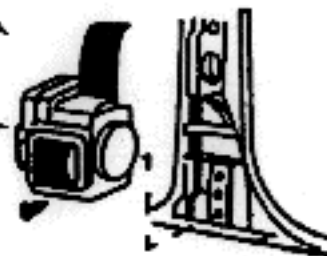


プラスチック・レバー

プラスチック・レバーの回転を
規制するピンを追加

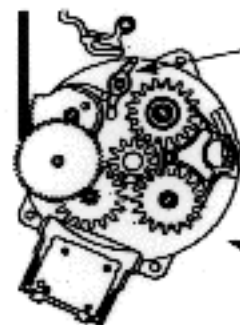

(改善前、不具合発生時)

矢視Aの図

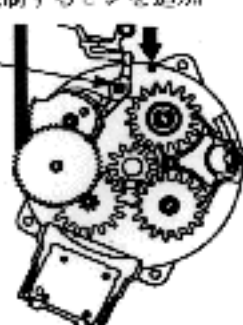

(改善後)