


改善箇所説明図

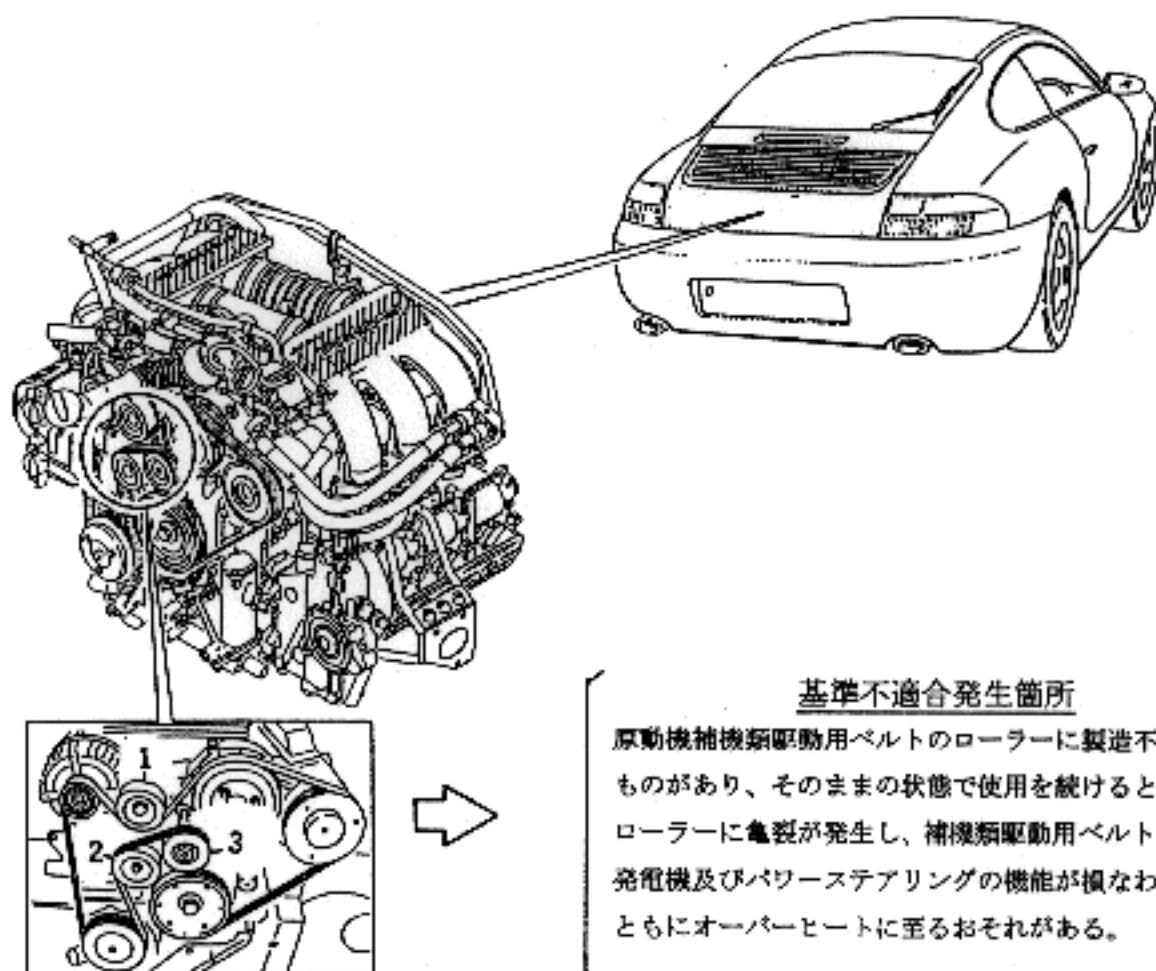

基準不適合発生箇所

原動機補機類駆動用ベルトのローラーに製造不良の
ものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該
ローラーに亀裂が発生し、補機類駆動用ベルトが外れ、
発電機及びパワーステアリングの機能が損なわれると
ともにオーバーヒートに至るおそれがある。

1と2:アイドル・ローラー

3:テンション・ローラー

改善内容


全車両を点検し、当該ローラーの側面にボルシェ・ロゴマーク
のあるものは、良品(*)と交換する。

〈*〉:

アイドル・ローラー (1) 部品番号:996.102.118.53

アイドル・ローラー (2) 部品番号:996.102.119.55

テンション・ローラー (3) 部品番号:996.102.117.54

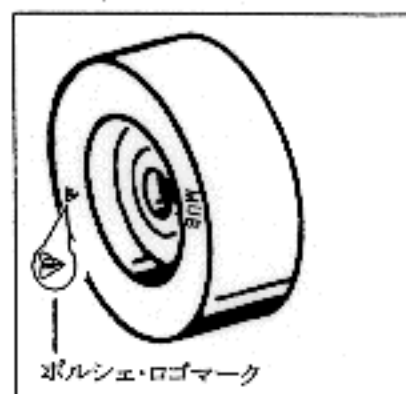

識別 : ローラーを良品に交換後、ローラーの側面に黄色ペイントを塗布する。