


改善箇所説明図③

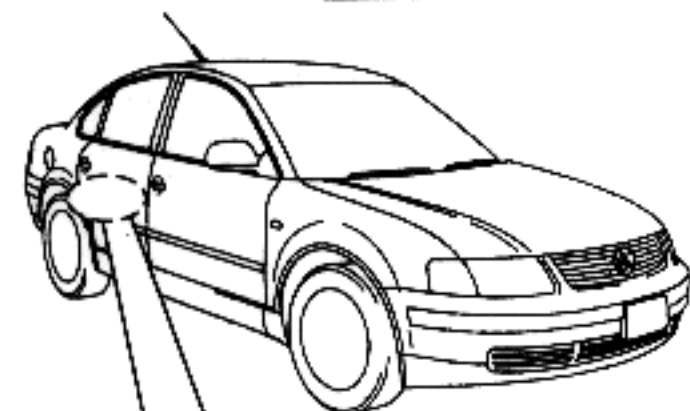


基準不適合発生箇所③

燃料装置

燃料ホースの取回しが不適切なものが有り、ホースバンド及び燃料フィルターと当該燃料ホースの隙間が少ないため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により、当該燃料ホースが各部と干渉して、損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

(改善内容③)

全車両点検し、当該燃料ホースの隙間が少ないものは修正し、クランプを追加して隙間を確保する。又、当該燃料ホースが損傷しているものは良品と交換する。

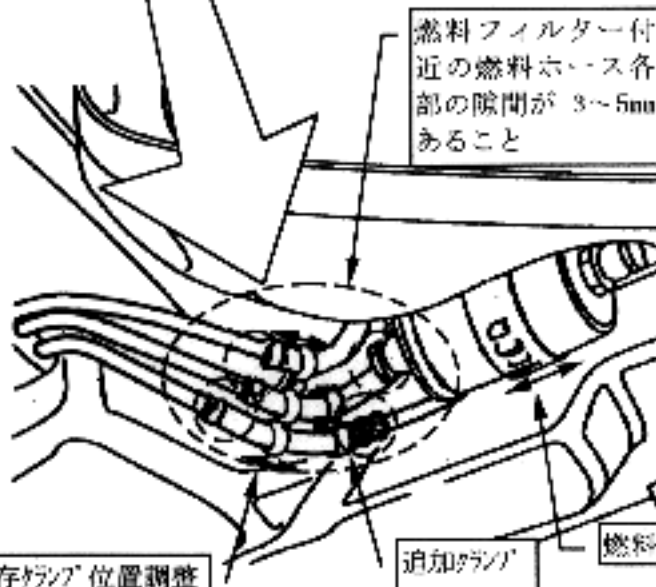

燃料フィルター付近の燃料ホース各部の隙間が 3~5mm あること

既存クランプ位置調整

追加クランプ

燃料フィルター位置調整

(作業終了の識別①②③)

運転席ドア内側、上部ドア・ヒンジ付近に黄色又は白色のペイントで識別マークを付ける。