


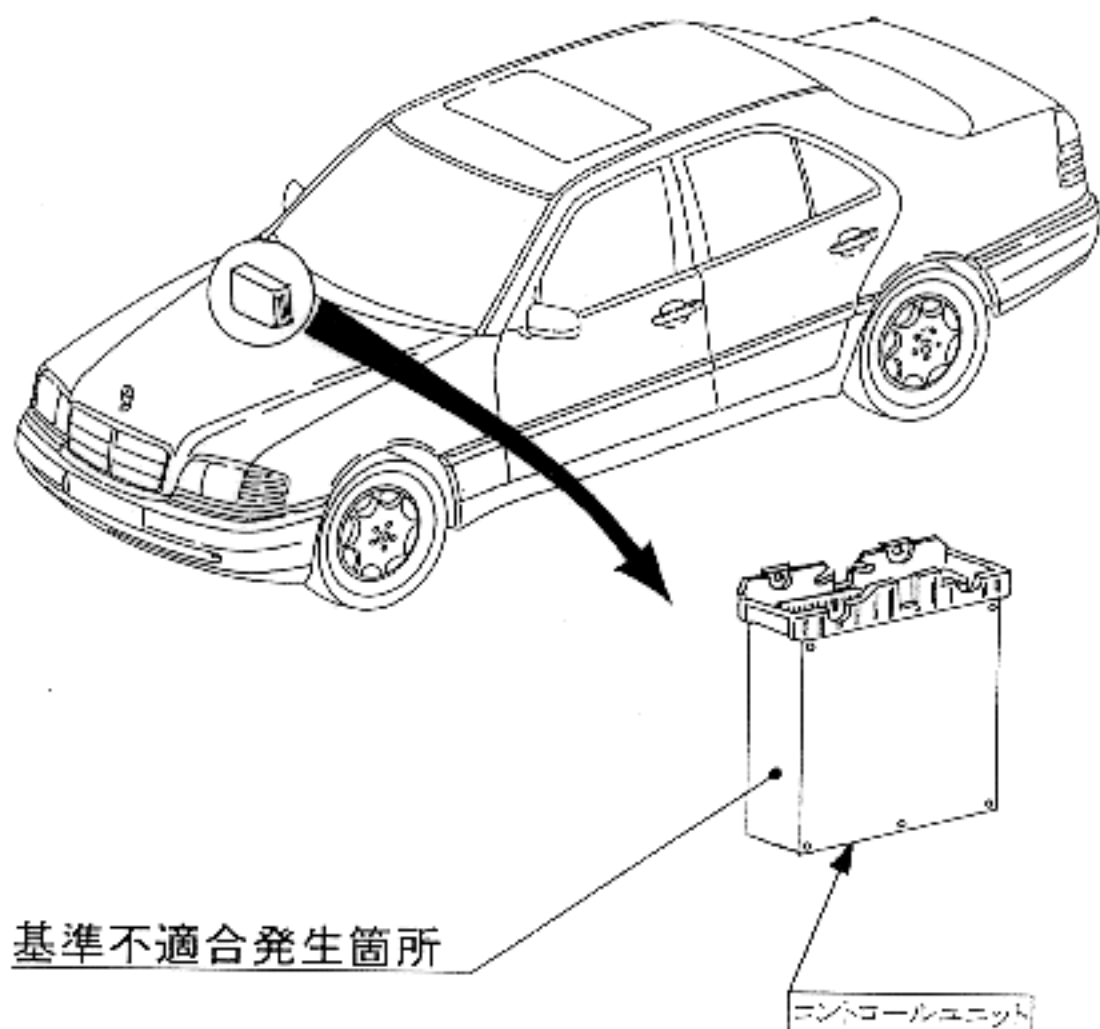

原動機を制御するコントロールユニット基板の防錆処理に不適切なものがあり、錆による接触不良により、点火装置が機能しない場合があり、最悪の場合、原動機が停止して、再始動ができないおそれがある。

通称名	対策部品 部品番号	対策前部品 部品番号
C200	017 545 67 32 0081	017 545 67 32
C220	017 545 68 32 0081	017 545 68 32
C280	017 545 69 32 0081	017 545 69 32

注: は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該コントロールユニットを対策品と交換する。

鑑別：エンジンルームにあるコントロールユニット配線コネクタ部に黄色ペイントを塗布する。