


改善箇所説明図



改善前

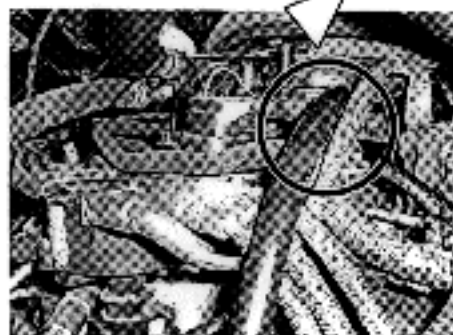

基準不適合発生箇所

原動機の点火系統において、点火用高圧配線の取回しに不適切なものがあり、当該点火用高圧配線と金属製の配管が干渉し、当該点火用高圧配線が損傷し、円滑な原動機の回転が得られず、最悪の場合、触媒コンバータが損傷すると共に、原動機の再始動が出来なくなるおそれがある。

点火用高圧配線

改善後



金属製の配管

改善の内容

全車両点検し、当該点火用高圧配線の取回しを変更する。
また、触媒コンバータ及び点火用高圧配線が損傷しているものは良品と交換する。

識別：金属配管（トランスミッションオイル注入及び計量配管）
先端右側面に白ペイントを塗布する。