


改善箇所説明図

←車両前方


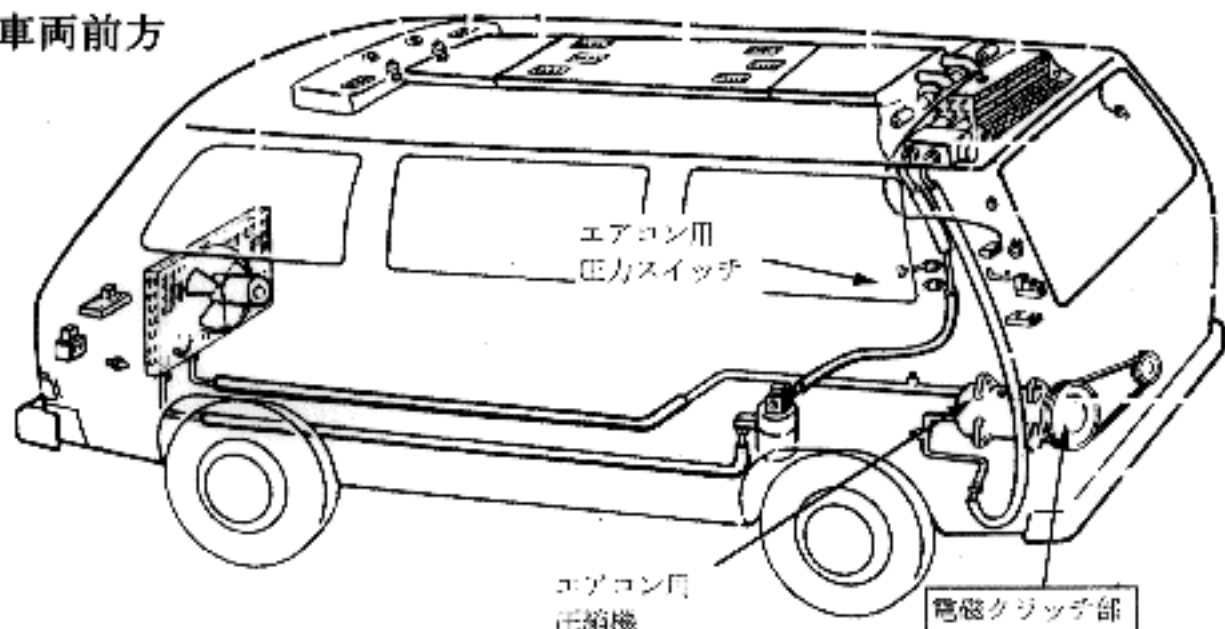


基準不適合発生箇所：電気装置（エアコン用電気配線）

車室内空気調整装置（エアコン）の圧力スイッチの配線の容量が不適切なため、エアコンの圧縮機の電磁クラッチが劣化して、圧力スイッチの配線に過電流が流れた場合、当該配線が溶損し、最悪の場合、火災に至る恐れがある。

（改善内容）

全車両、圧力スイッチの配線にヒューズを追加する。又、電磁クラッチに流れる電流を計測し、8アンペア以上のものは電磁クラッチを良品と交換する。

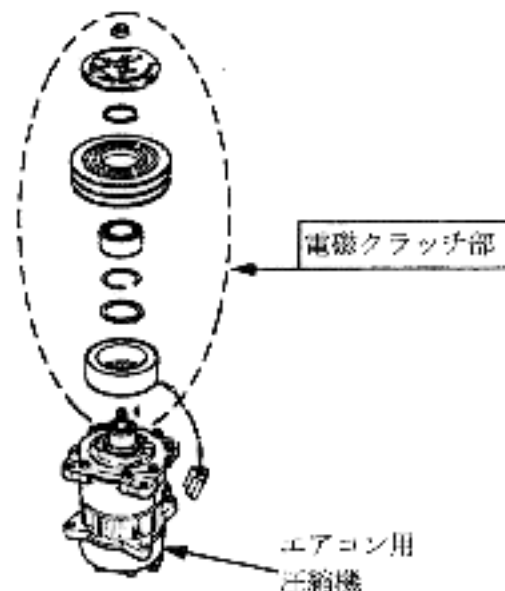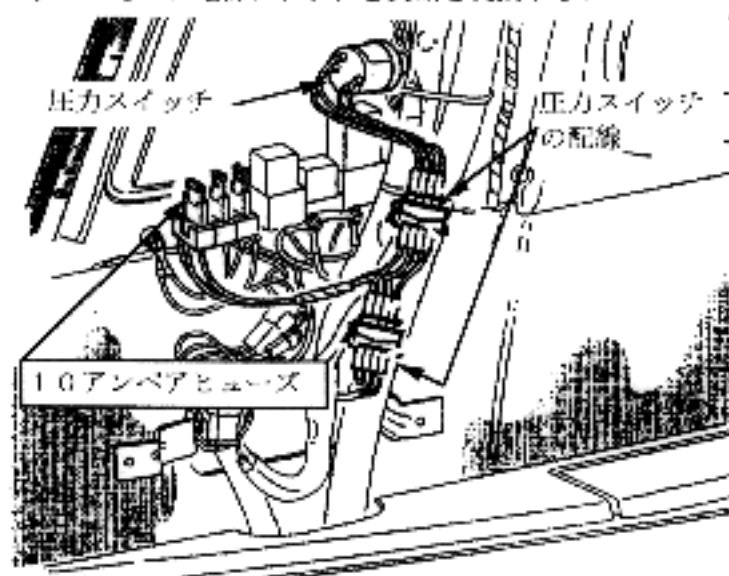

注：□内は追加部品又は交換部品を示す。

（作業終了の識別）

運転席ドア内側、下部ドア・ヒンジ付近に黄色又は白色のペイントで識別マークを付ける。