



改善箇所説明図

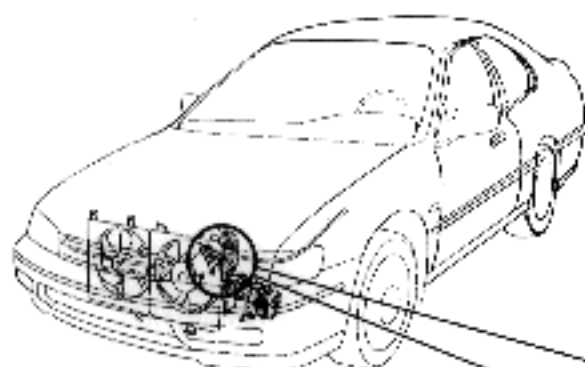


基準不適合発生箇所

エンジン室内のエアコンディショナー用電気配線において、コンプレッサー用配線の取り回しが不適切なため、電源用配線と干渉しているものがあり、電源用配線のカバー内の防錆用グリースがにじみ出し、砂等が付着した場合、振動等により、配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線が短絡して、火災に至るおそれがある。

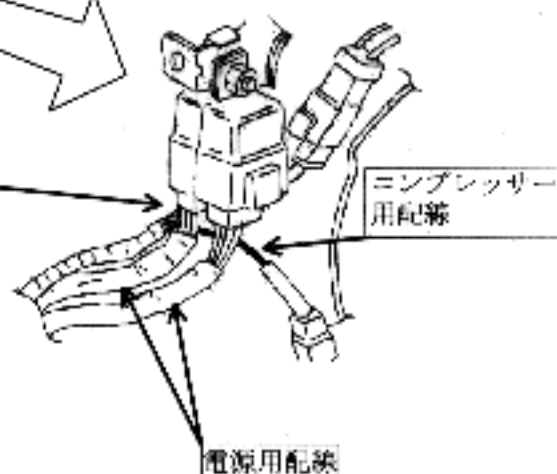

□は交換部品を示す。

改善前

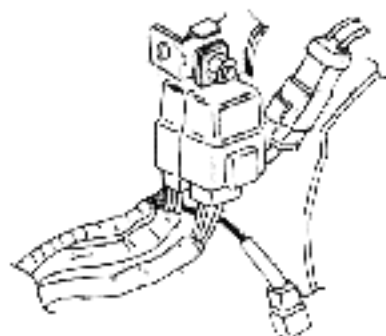

改善後



改善の内容

全車両点検し、当該コンプレッサー用配線が電源用配線と干渉しているものは、取り回しを修正し、保護チューブを追加する。

また、配線が損傷しているものは、良品と交換する。

取扱い：ブラケットに黄色のペイントを塗布する。