


改善箇所説明図①

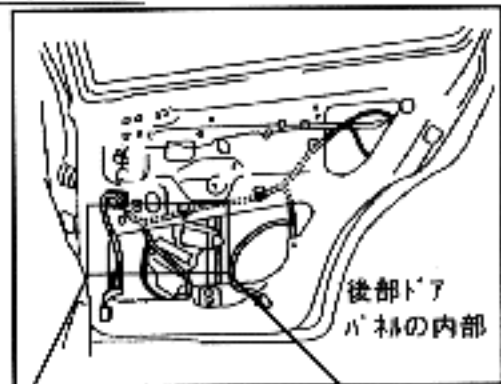

基準不適合発生箇所①：


電気装置（後部ドアパネルの内部の電気配線）

後部ドアのパネル内部にあるパワーウィンドー用電気配線において、当該電気配線がパネル端部と干渉しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線が損傷し、最悪の場合、短絡して火災にいたるおそれがある。



改善措置の内容①

全車両、固定用クリップを追加して当該電気配線を固定する。又、当該配線が損傷しているものは補修又は良品と交換する。

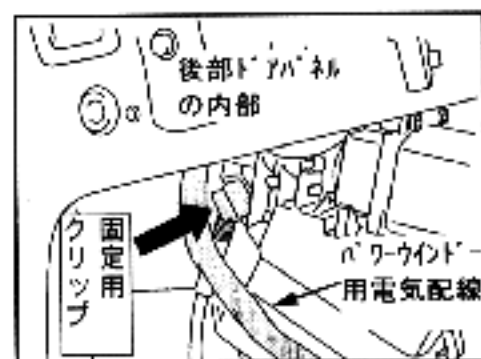

□内は追加部品を示す。

作業終了の識別①

車台番号打刻位置の向かって左側に黄色又は白色の直径5mm以上のマークを付ける。