


改善箇所説明図⑤



基準不適合発生箇所⑤：

原動機（原動機制御用コンピュータの電源供給リレー）


原動機制御用コンピュータに電源を供給するリレーにおいて、当該リレーの内部回路に製造不良のものがあり、そのまゝの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該リレー内部の回路が断線し、原動機が停止するとともに始動できなくなるおそれがある。

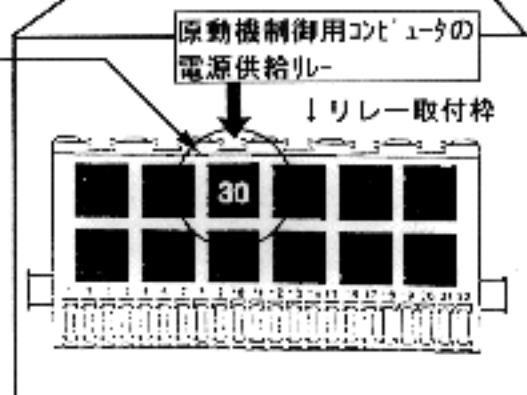

□ 左は交換部品を示す。

改善措置の内容⑤

全車両点検し、当該リレー側面の製作者表示を確認して該当するものは、良品と交換する。

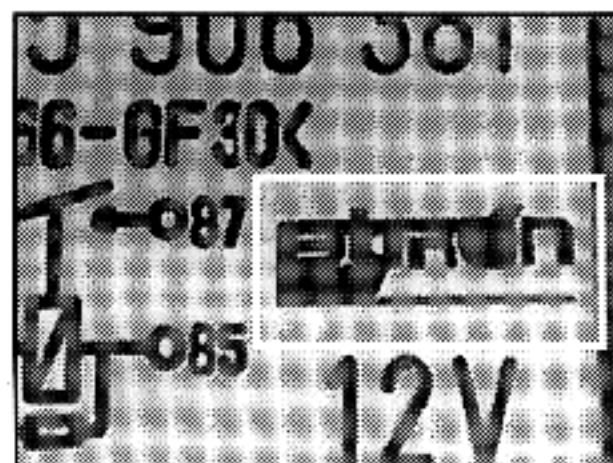

リレー側面の製作者表示

製作者表示	良品判定
BUTON	不良品
KTD(Kracker 社)	良品
WLO(Wheeler 社)	

作業終了の識別⑤

車台番号打刻位置の向かって左側に黄色又は白色の直径5 mm 以上のマークを付ける。