



改善箇所説明図

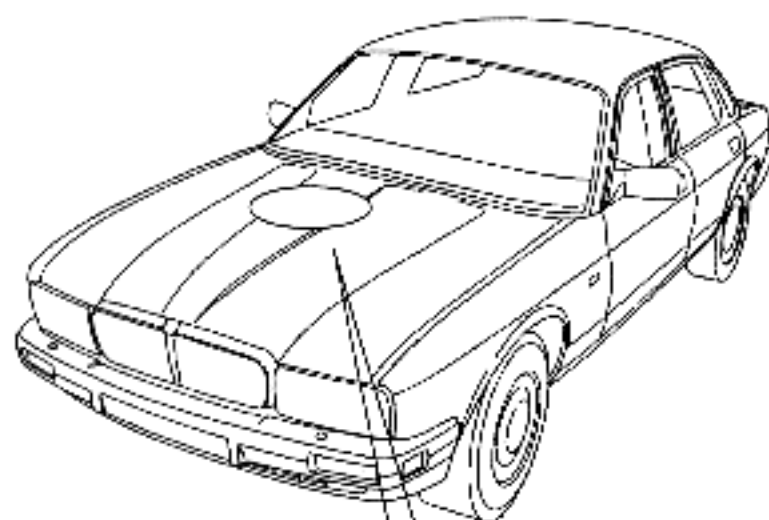

ボンネット

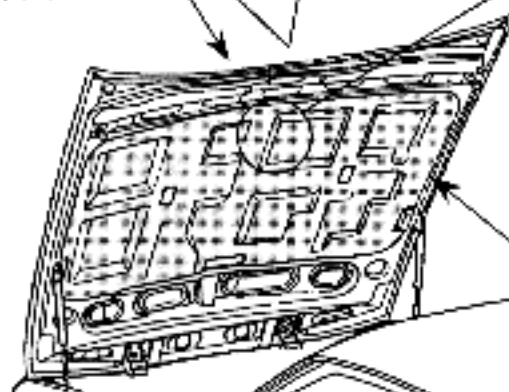


〔ボンネットを開けた状態〕

基準不適合発生箇所

車体のボンネット裏側に装着された遮音材の耐水性が不十分なため、そのままの状態で使用続けると、当該遮音材が変形し、原動機の回転数を制御するスロットルのリンク機構と干渉し、最悪の場合、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。


遮音材

〔改善前〕

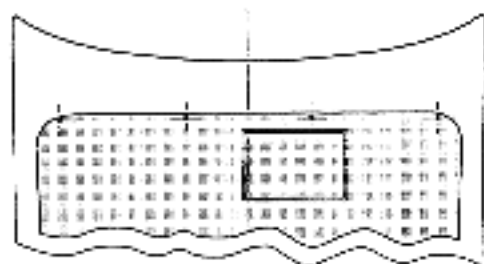

〔ボンネット裏側〕

〔改善後〕

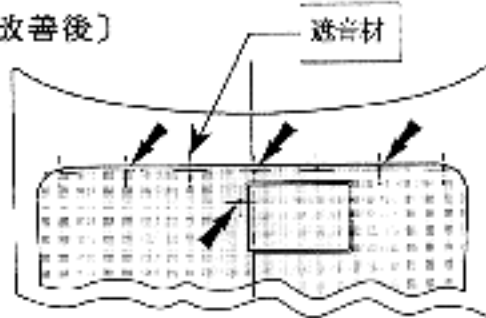

〔ボンネット裏側〕

← 矢印部 4箇所 取付けクリップ (追加)

改善の内容

全車両、当該遮音材を対策品と交換するとともに取付けクリップを追加する。

注：  は交換部品を示す