



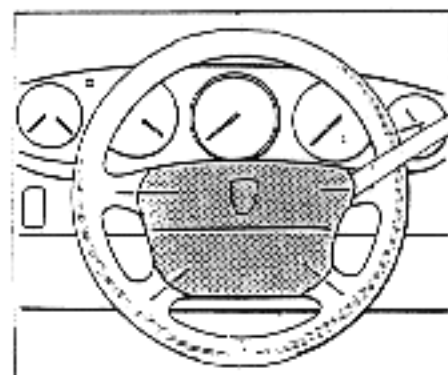

運転者席側エアバッグ

基準不適合発生箇所

電気装置の回路が不適切なため、各種リレーが作動することによりエアバッグの回路内に異常電圧が発生することがあり、最悪の場合、運転者席側エアバッグが突然展開するおそれがある。

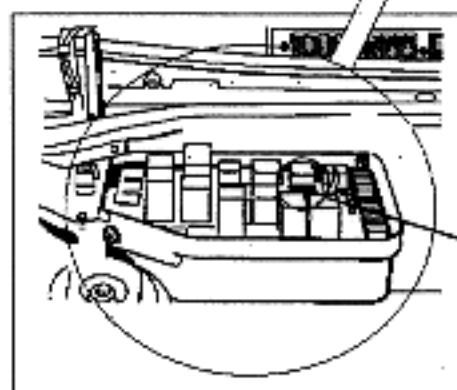

フューズ・リレーボックス

ホーンリレー

改善内容

全車両、ホーンリレーをアース線が組み込まれた対策品と交換する。

ホーンリレーの部品番号

改善前	改善後
141 951 253 B	996 615 401 00

注：  は交換部品を示す。

鑑別： ホーンリレーを対策品と交換後、リレー上面に黄色シールを貼付する。