


改善箇所説明図①

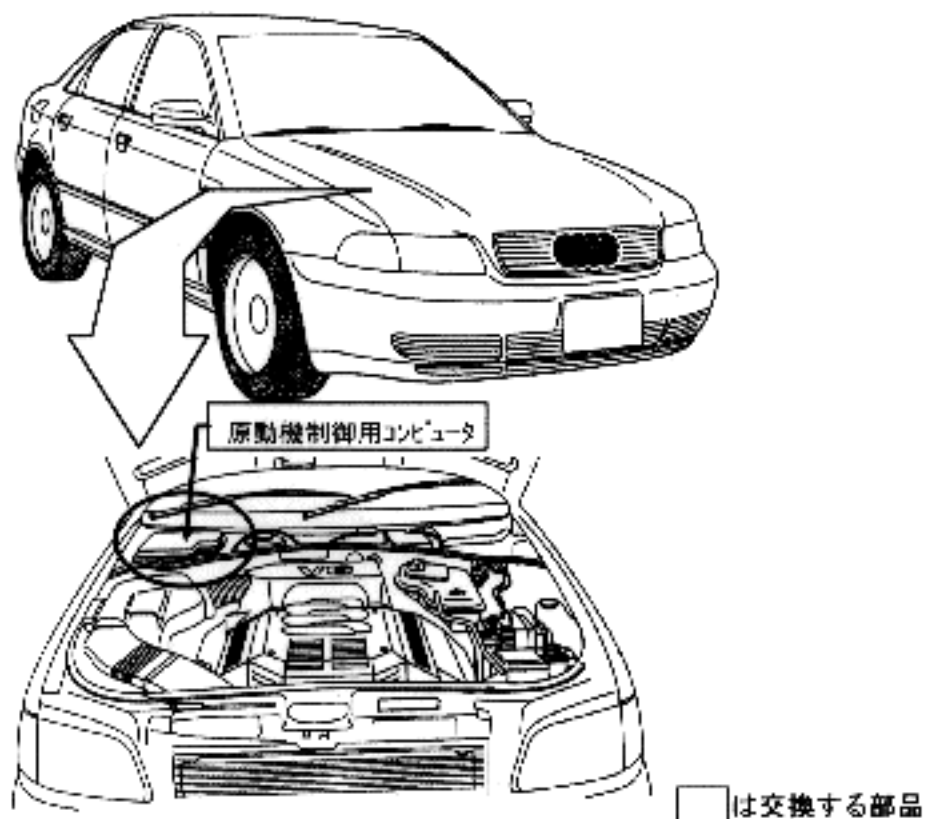

基準不適合発生箇所① 原動機

原動機の燃料噴射量等を制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、エアコンディショナーを使用している状態等で減速した後、回転数が不安定となり、回転数が上昇したり又は原動機が停止するおそれがある。

改善の内容①

全車両点検し、該当する当該コンピュータは対策品と交換する。

原動機制御用コンピュータの部品番号	
対策品の部品番号	4A0 907 473 AC
不具合品の部品番号	上記以外のもの

作業終了の識別①

右側ドアの上側縁番の後方の車体パネルに黄色又は白色のペイントを塗布する。