



改善箇所説明図②

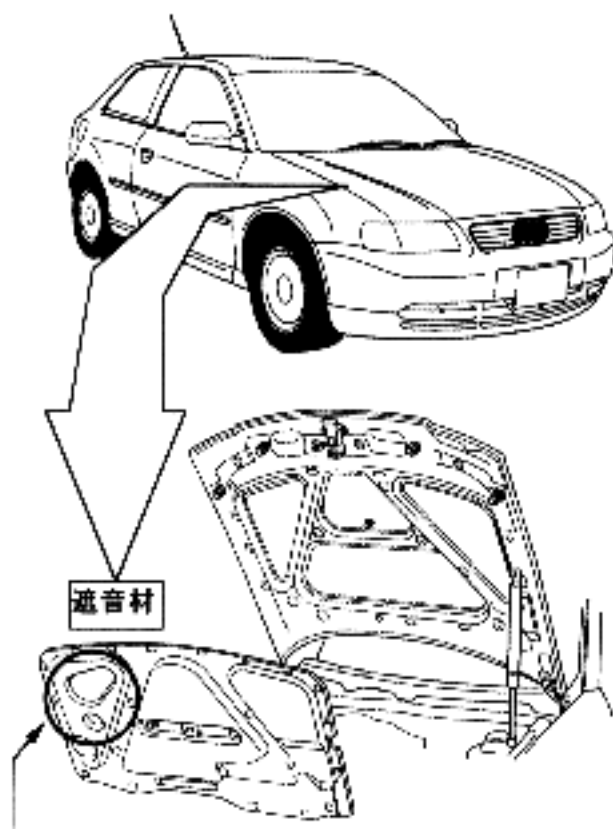

基準不適合発生箇所

□ は交換部品又は修正部品

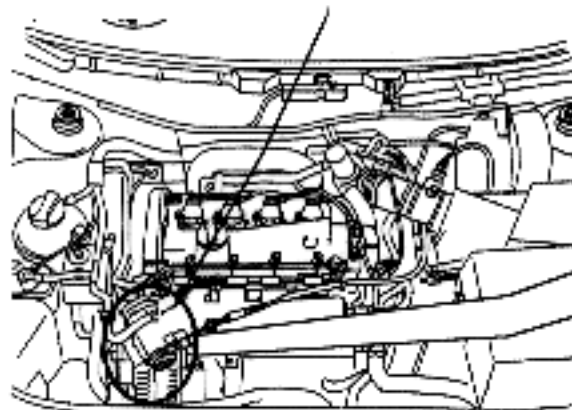

↓ 車両前方



スロットルバルブ部

基準不適合発生箇所② 原動機

車体のインスト裏側に装着された遮音材と原動機の回転数を制御するスロットルのドラム部のすきまが不適切なものが、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、遮音材に当該ドラム部が引っかかり、原動機の回転数が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容②

全車両、当該遮音材を対策品と交換するとともに当該ドラム部の面取りを行う。

作業後の識別②

右側ストラットタワー部前側の冷却水予備タンク取付け枠に黄色又は白色のペイントを塗布する。