



改善箇所説明

①

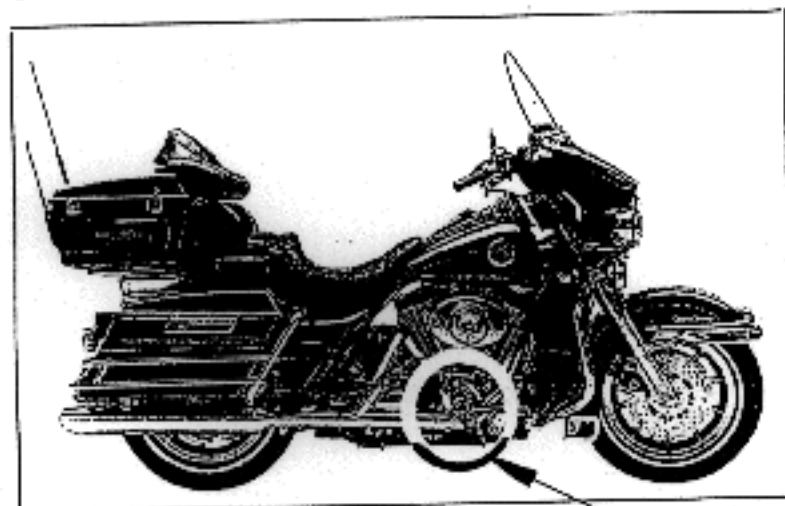


②カムカバー取り外し後の内部の拡大図

リヤカム スプロケットボルト、ワッシャー

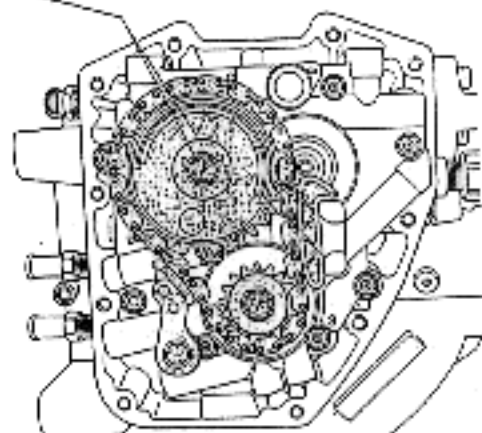

③リアカムスプロケットボルトの改善措置

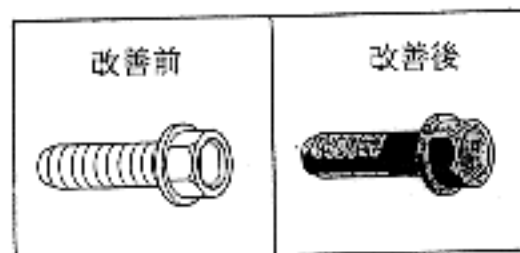

基準不適合箇所

原動機において、燃焼室の給・排気を行なうバルブを作動させている歯車(リアカムスプロケット)を取り付けているボルトの強度が不足している為、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、又は、破損して、当該バルブが作動なくなり、原動機が停止する恐れがある。

改善内容

全車両、当該取付ボルトを対策品と交換する。尚、改善措置実施後、改善措置未実施車両との識別のため、カムカバー後部、上方の固定ボルトの中央にポンチマークを打刻する。