


改善箇所説明図

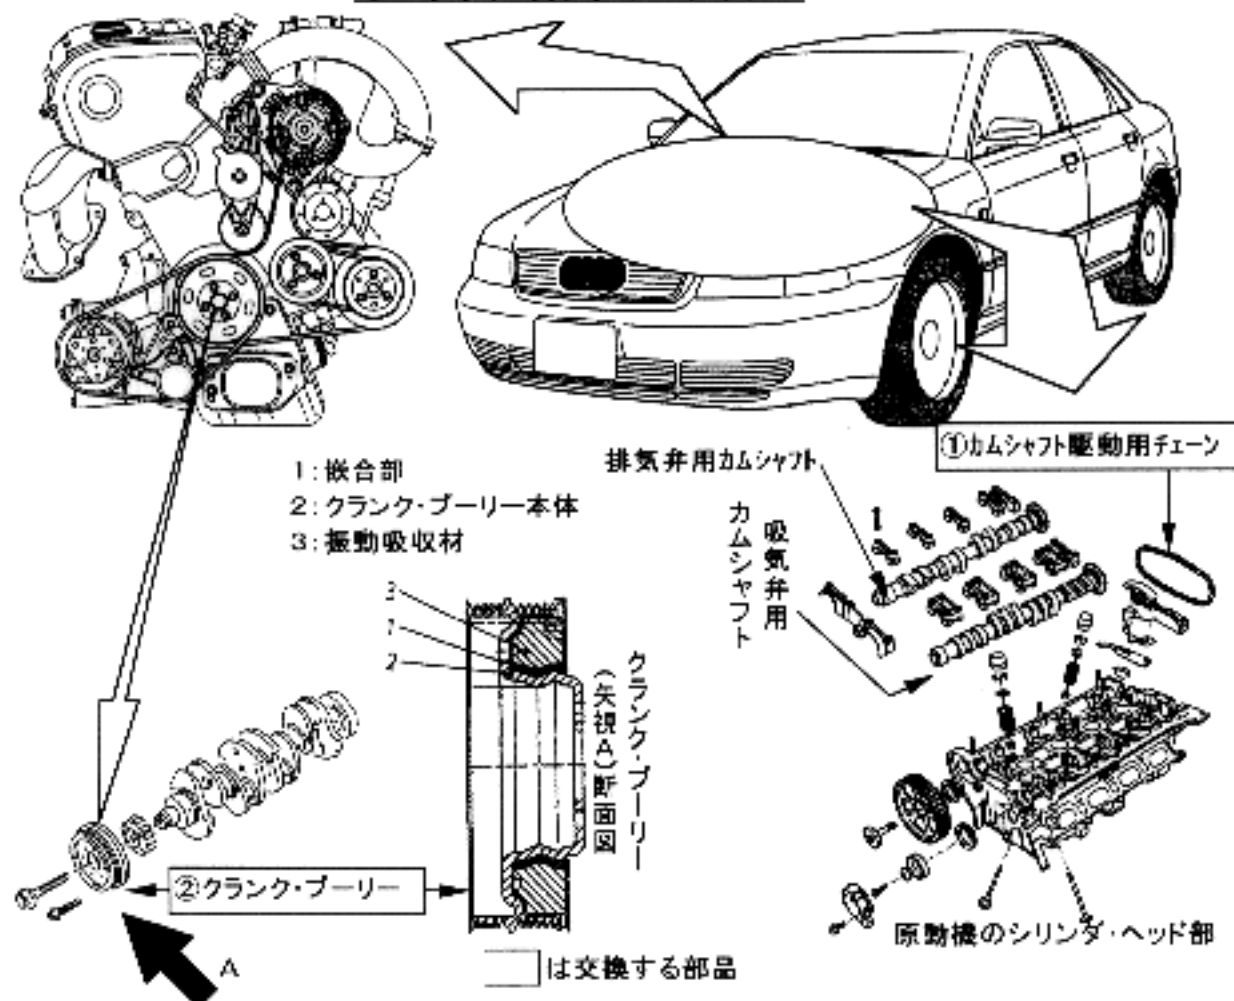

基準不適合発生箇所① 原動機

原動機において、カムシャフト駆動用チェーンの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該チェーンの摩耗及び伸びが発生し、最悪の場合、当該チェーンが外れ、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容①

全車両、当該カムシャフト駆動用チェーンを対策品と交換する。

基準不適合発生箇所② 原動機

原動機において、クランク・プーリーに組込まれている振動吸収材の嵌合が不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該振動吸収材が外れ、周辺部品を損傷させるおそれがある。

改善の内容②

全車両、当該クランク・プーリーを対策品と交換する。

作業終了の識別①②

右側ドアの上根椋番の後方の車体パネルに黄色又は白色のペイントを塗布する。