




改善箇所説明図

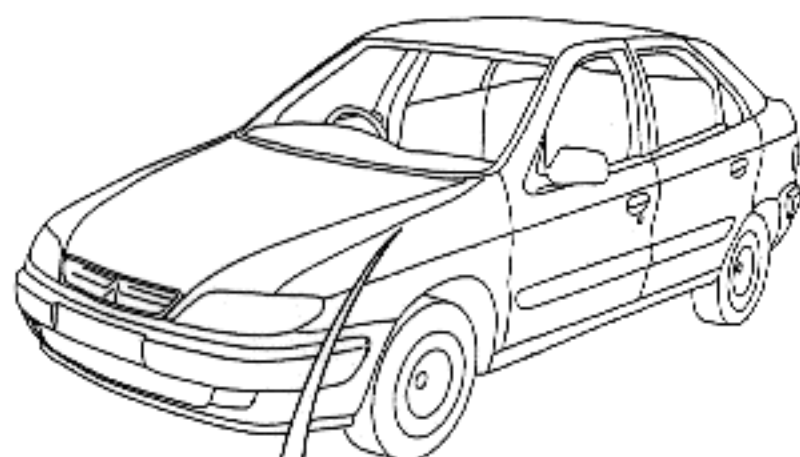

ヒューズ・ボックス

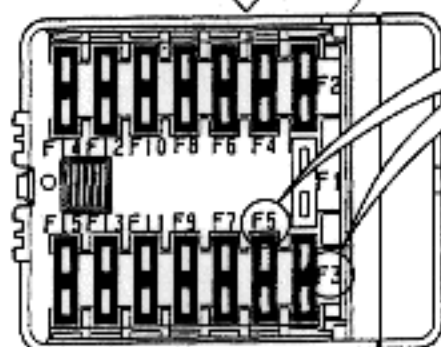

ヒューズ

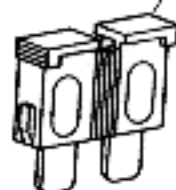

基準不適合発生箇所

原動機のラジエータ冷却用の電動ファンモーターにおいて、当該ファンモーター用ヒューズの容量が不適切なものがあり、そのままの状態で使用が続けると、当該ヒューズが溶断し、オーバーヒートに至るおそれがある。



注記：

□内は交換部品を示す。

改善前

F3 : 20アンペア



F5 : 20アンペア

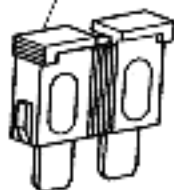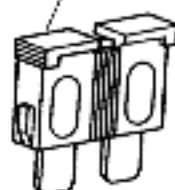

改善後

F3 : 30アンペア

F5 : 30アンペア

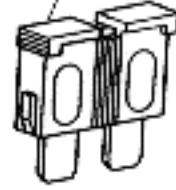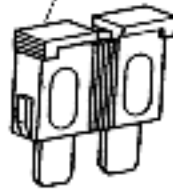

改善の内容

全車両点検し、当該ヒューズを良品と交換する。