


改善個所説明図

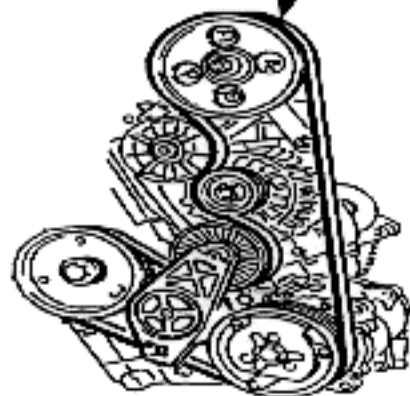

基準不適合発生箇所

原動機において、補機類駆動用ベルトに強度不足ものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ベルトが折損し、発電機およびパワーステアリングの機能が損われ、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

良否判定

製造メーカーがHutchinsonで、製造番号が8 167から8 183の場合は交換する。

改善内容

全車両、当該ベルトの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

補機駆動用ベルト

[illegible]

製造メーカ一名

製造番号

内は交換部品を示す