

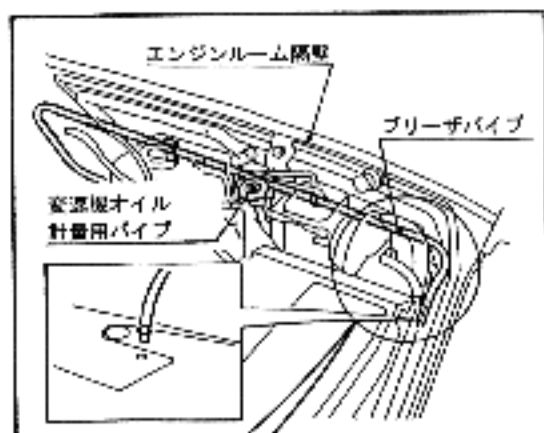


改善箇所説明図

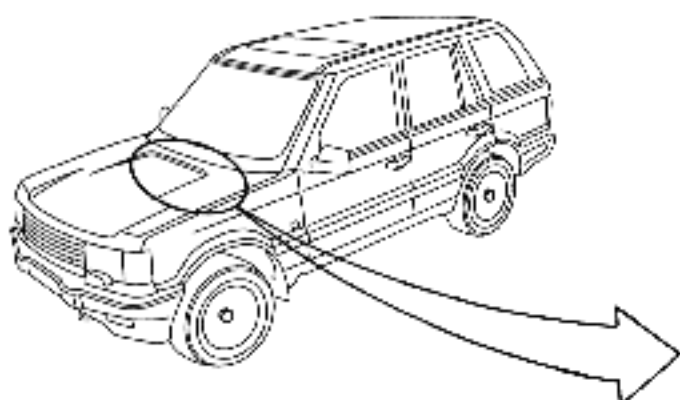

識別：クリップ頭部に黄ペイント塗布

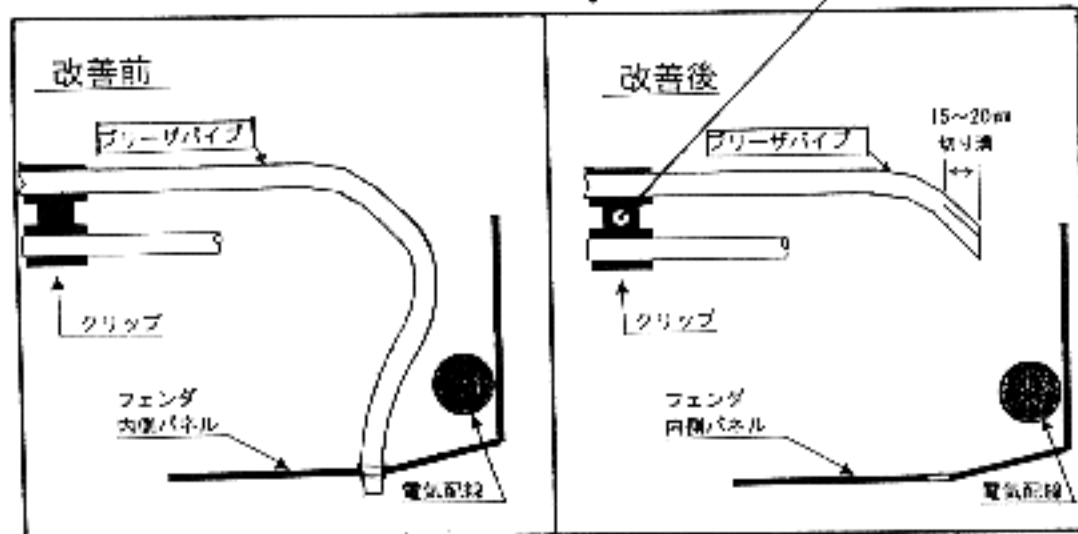

基準不適合発生箇所

動力伝達装置の自動変速機において、自動変速機内部の圧力を調整するブリーザパイプの先端の形状が不適切なため、そのまゝの状態で使用を続けると、当該パイプの先端に付着した雨水等の水滴が凍結して詰まり、自動変速機内部の圧力が上昇した際に自動変速機のオイル計量用パイプからオイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブリーザパイプの先端部を修正する。

注：上図の □ 印は修正部品を示す。