


改善箇所説明図

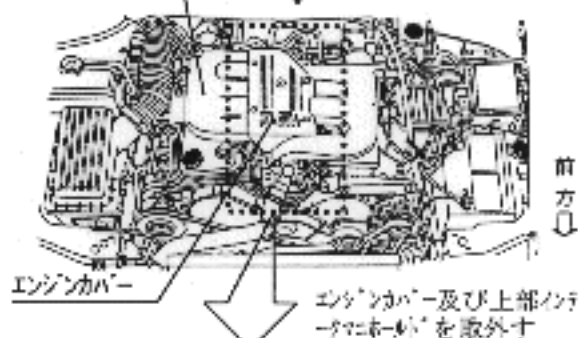

上部インテークマニホールド




基準不適合発生箇所

原動機の各気筒に燃料を分配する燃料分配器において、両端にある継手部のシール材の耐久性が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該シール材が硬化し、原動機の振動により当該燃料分配器のパイプに亀裂が生じることがあり、当該継手部又はパイプから燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、当該シール材を対策品と交換するとともに、当該パイプに補強材を貼付する。又、当該パイプに亀裂が生じているものは、補強材を貼付した良品と交換する。

燃料分配器

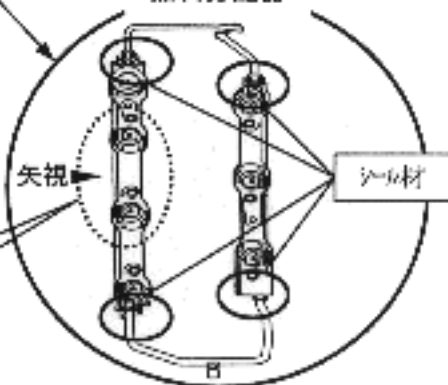

対策前



対策後



補強材

※ は交換部品又は追加部品を示す。