


改善箇所説明図

注:  は交換部品を示す。



エンジンルーム図

スロットルボディー上部のダストカバーをはずした図

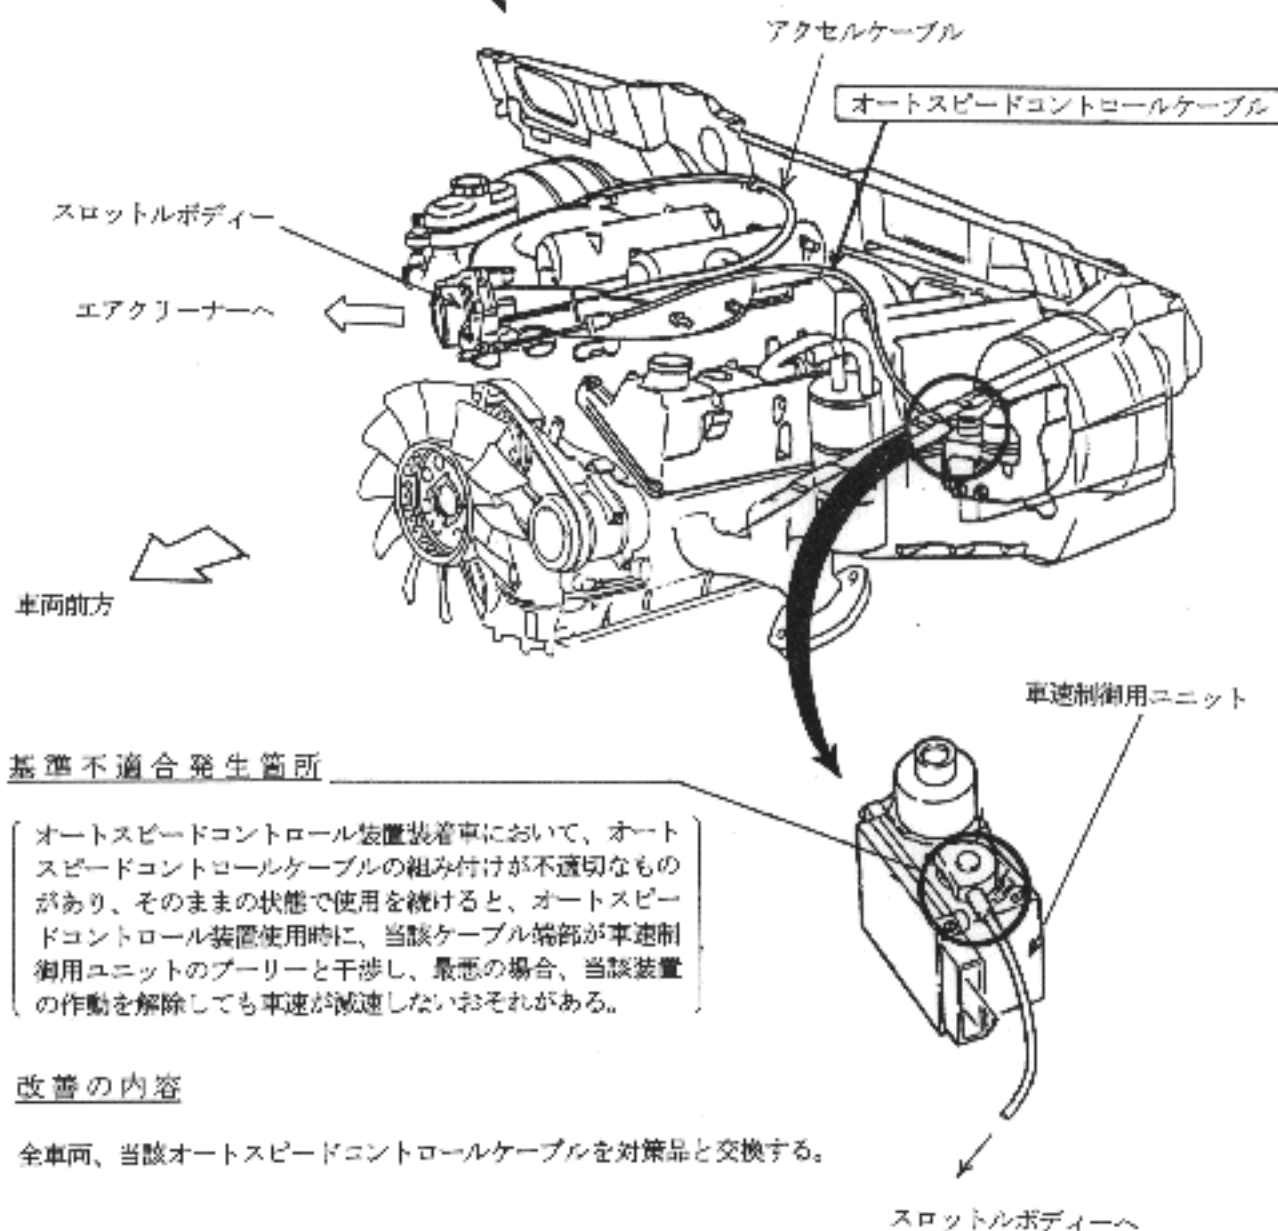

基準不適合発生箇所

オートスピードコントロール装置装着車において、オートスピードコントロールケーブルの組み付けが不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、オートスピードコントロール装置使用時に、当該ケーブル端部が車速制御用ユニットのプーリーと干渉し、最悪の場合、当該装置の作動を解除しても車速が減速しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オートスピードコントロールケーブルを対策品と交換する。

対策車両の識別: スピードコントロールケーブル先端部(スロットルボディー側)に白ペイントを塗布する。