


改善箇所説明図

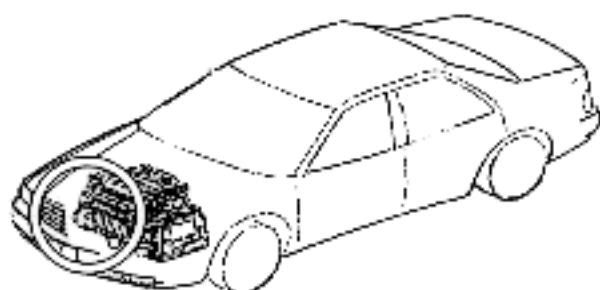

基準不適合箇所

〈識別〉

ボルト頭部に
白ペイント塗布

原動機に取り付けられている発電機内部の整流器取付ボルトの締付トルクに不適切なものがあるため、そのままの状態で使用が続けると、当該整流器の絶縁材に亀裂が生じ、最悪の場合、発電機内部で短絡し、火災に至るおそれがある。

発電機

車両前方

原動機

エアコンディショナ コンプレッサ

亀裂発生箇所

 
整流器取付ボルト

〈改善方法〉

発電機を良品と交換する。

絶縁材

整流器

注：  は交換部品を示す。