

改善箇所説明図



プリテンショナ(火薬式)付
後部座席ベルト巻き取り装置


遮音材(不具合品)



遮音材(対策品)



遮音材

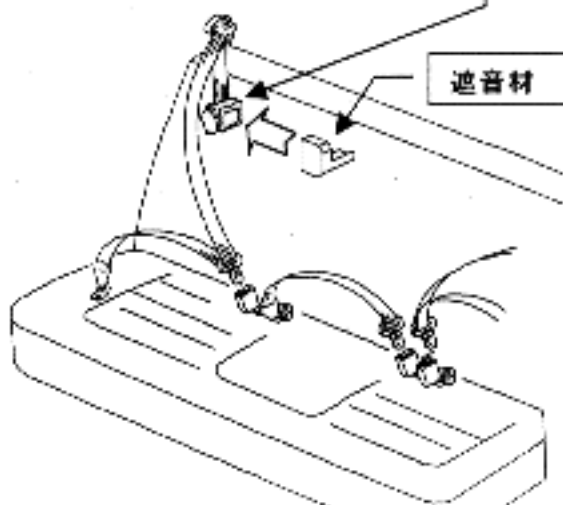

基準不適合発生箇所 座席ベルト巻き取り装置

左右後部座席ベルト巻き取り装置のプリテンショナ(衝突時に座席ベルトの弛みを瞬時に巻き取る装置(火薬式))において、遮音材の材質に不適合なものがあり、当該プリテンショナが作動した際に同装置から発生する高温の粒子が遮音材内部に入り発熱し、最悪の場合、当該遮音材が焼損して火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該遮音材を対策品と交換する。

作業終了の識別

右側後輪廻りのホイールハウスの室内側車体パネル頂点部に黄色又は白色のペイントを塗布する。

は交換部品。