


改善箇所説明図 ③

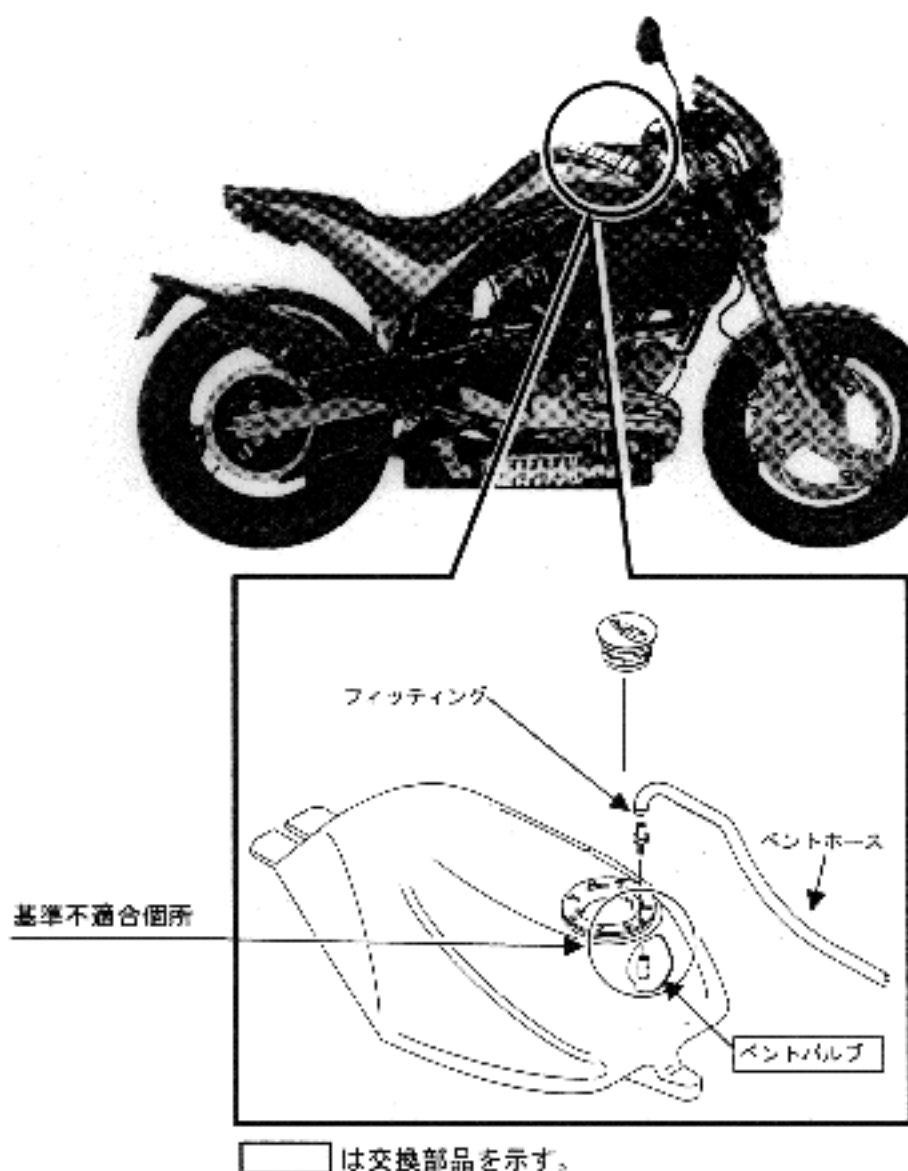

基準不適合箇所

燃料タンク内部の圧力を調整するベントバルブにおいて、組み付け時の接着剤の塗布量が多いものがあり、当該バルブ内部の弁の機能が損われて燃料タンク内の圧力調整ができなくなり、内圧が低くなると燃料の供給不足による原動機の停止、又は、内圧が高くなるとキャブレタからの燃料漏れを起こす恐れがある。

改善内容

全車両、当該ベントバルブを対策品と交換する。

議 別

ベントバルブ

不 具 合 品	たる型アルミ製
対 策 品	ベル型のプラスチックとアルミの組み合わせ