


改善箇所説明図

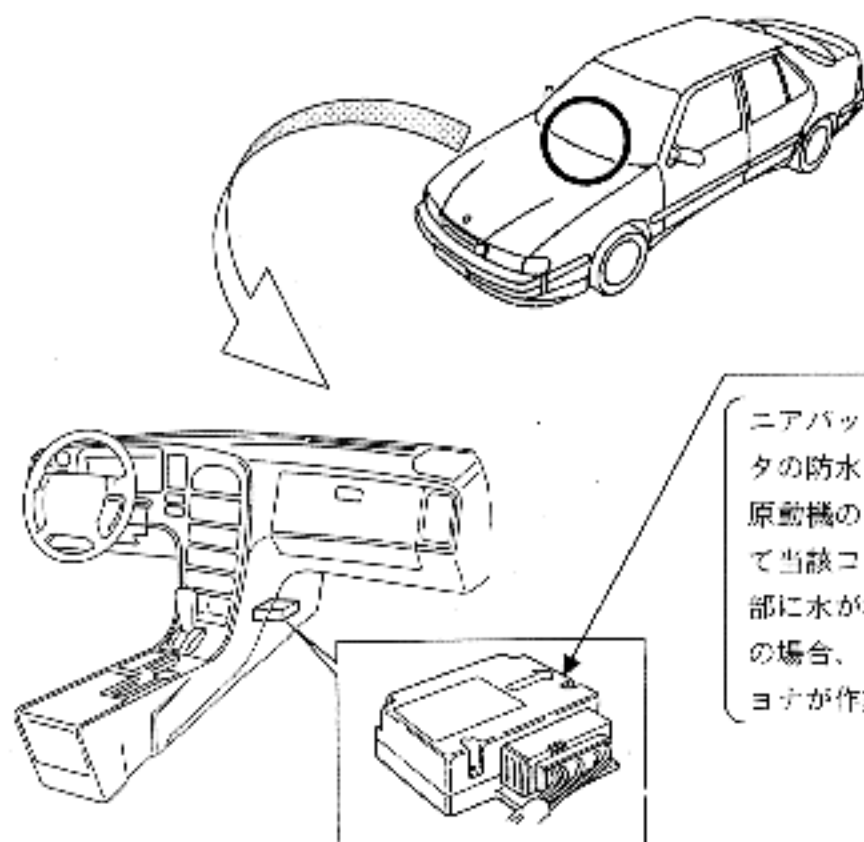


基準不適合発生箇所

エアバッグ等の作動を制御するコンピュータの防水が不適切なため、ヒータコアから原動機の冷却水が漏れて電気配線を伝わって当該コンピュータに滴下した場合に、内部に水が浸入して電気回路が短絡し、最悪の場合、エアバッグ及び座席ベルトテンシヨナが作動するおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、当該コンピュータに防水カバーを取付ける。また、コンピュータが水に濡れているもの及び濡れた形跡のあるものはコンピュータを良品と交換する。

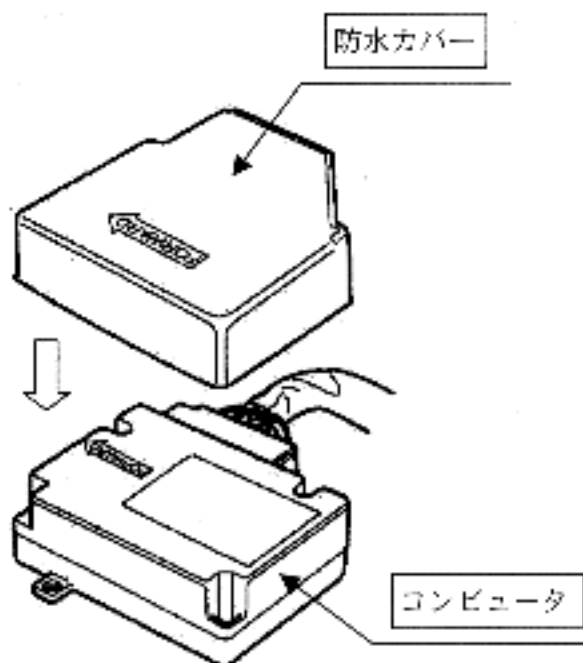

注： は対策部品を示す。