


改善箇所説明図




改善識別表示：取付ビス
頭部に黄ペイント塗布

エンジンルームヒューズボックス

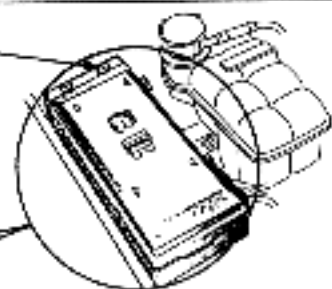

ヒューズボックス

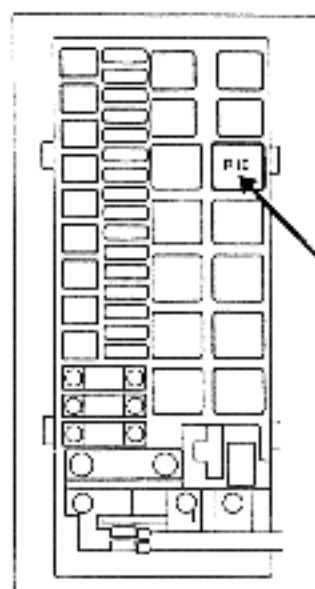

ABSリターンポンプリレー

基準不適合発生箇所

制動装置のABS（アンチロック・ブレーキ・システム）において、ABSのリターンポンプを作動させるリレーの構造が不適切なため、ABS作動終了後も当該ポンプが回転し続け、最悪の場合、走行中にブレーキが作動し続けるおそれがある。

リレー側面識別表

〔対策前部品番号〕

SIEMENS
AMR5293

〔対策後部品番号〕

SIEMENS
6136-
6901469

改善の内容

全車両、ABSリターンポンプリレーを対策品と交換する。

注：上図の  印は交換部品を示す。