



改善箇所説明図

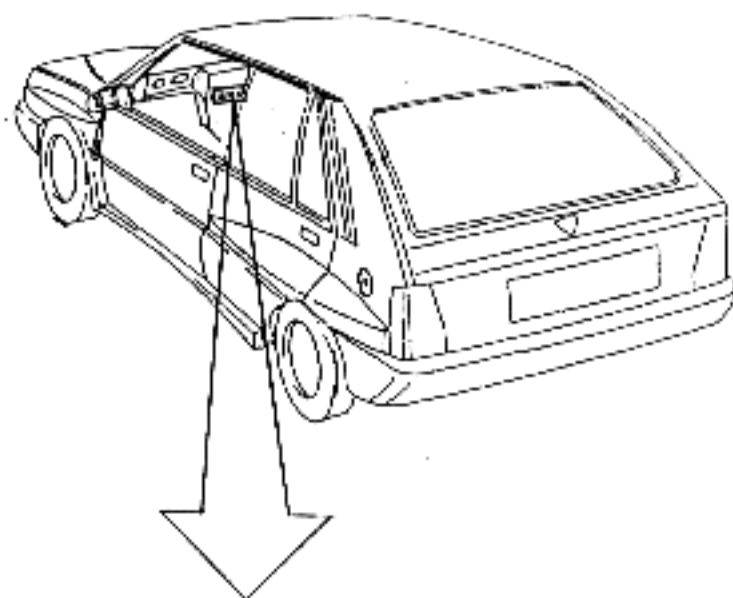

改善内容

全中两点検し、オーディオ本体
修理または良品と交換する。

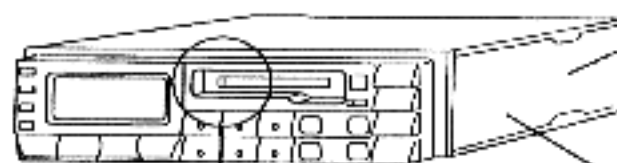

オーディオ本体

基準不適合発生箇所



識別：カセット挿入口内部の金具
に黒インクを塗布する。

音響機器のオーディオ本体（メーカー：ソニー（株）、
型式：XR-5H911、XR-5H912）の配線基板において、
当該基板の製造工程が不適切なため、コンデン
サーが損傷しているものがあり、そのままの状
態で使用を続けると、当該コンデンサーの端子間が
短絡して、スピーカーに過大な電流が流れ発熱し、
最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注意：□ は交換部品を示す。