



改善箇所説明図

改善内容

全車両点検し、オーディオ本体を修理
または良品と交換する。

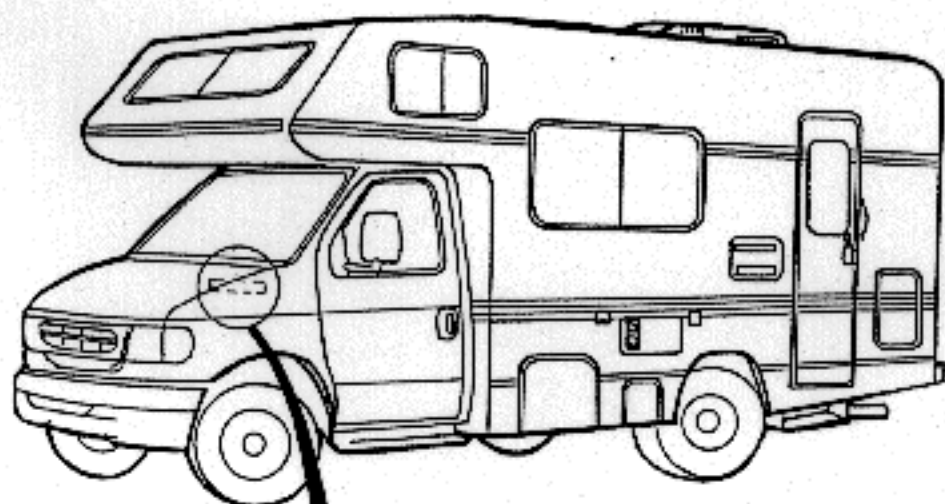

 
オーディオ本体

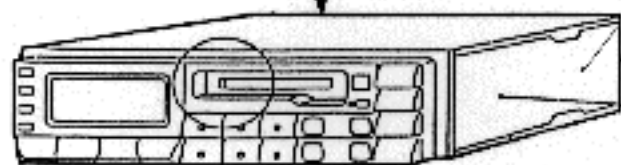

基準不適合発生箇所

音響機器のオーディオ本体(マカリン(株)、
型式:XR-5H911,XR-6H912)の配線基板に
おいて、当該基板の製造工程が不適切なた
め、コンデンサーが損傷しているものがあ
り、そのままの状態で使用を続けると、当
該コンデンサーの端子間が短絡して、スピ
ーカーに過大な電流が流れ発熱し、最悪の
場合、火災に至るおそれがある。

識別：カセット挿入口内部の金具に
黒インクを塗布する。

注意：  は交換部品を示す。