


改善箇所説明図



原動機

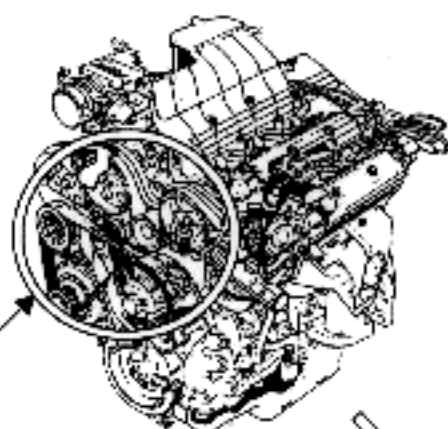

車両前方

基準不適合発生箇所

①原動機において、タイミングベルトのベルトテンショナのブラケット固定用ボルトの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、ベルトテンショナが偏芯し、タイミングベルトが損傷又はカムスプロケットが破損し、最悪の場合、ベルトが外れて原動機が停止するおそれがある。


②原動機のウォーターポンプのベアリングの一部に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ベアリングのシールが損傷し、最悪の場合、冷却水が漏れオーバーヒートに至るおそれがある。

<改善内容>

①全車両、当該ベルトテンショナを対策品と交換し、カムスプロケット及びタイミングベルトは新品と交換する。

②全車両、当該ウォーターポンプを対策品と交換する。

①カムスプロケット 2個

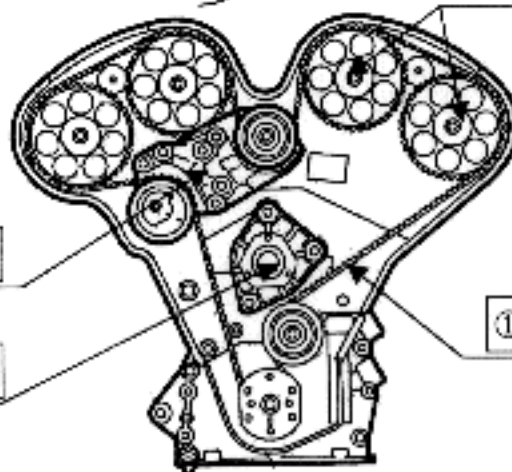

①ベルトテンショナ

②ウォーターポンプ

①タイミングベルト

注意： は交換部品を示す。