


改善箇所説明図




原動機

基準不適合発生個所

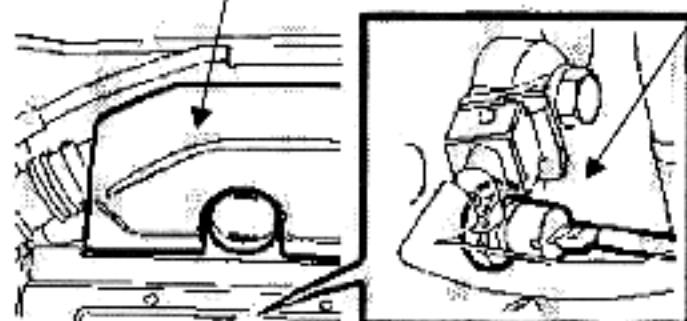


原動機において、潤滑油の油圧センサに一部製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該油圧センサに亀裂が生じ、潤滑油が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

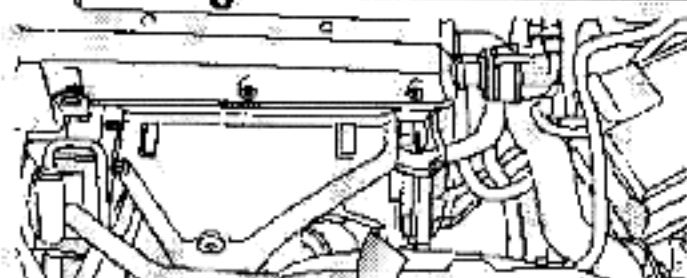

車両前方

油圧センサ

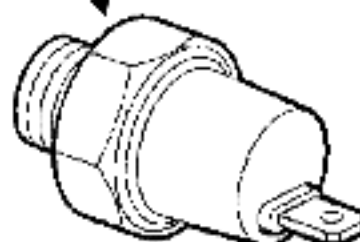

〈改善内容〉

全車両、当該油圧センサを点検し、白ペイントが塗布されているもの、または、51/98、02/99、03/99のいずれかが打刻されているもの以外は良品と交換する。

注意：  は対策部品を示す。