 


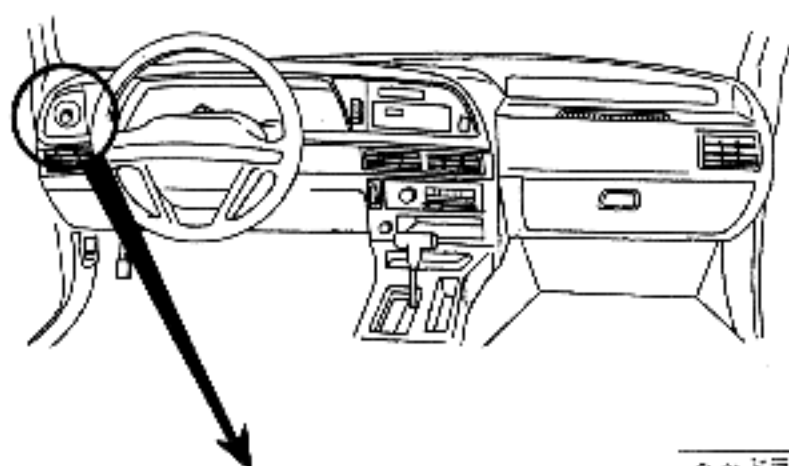
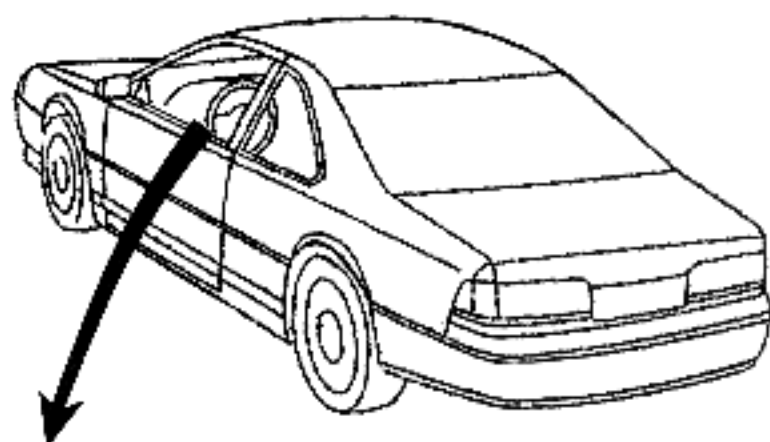


改善箇所説明図

注：  は交換部品を示す。

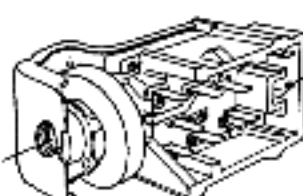


スイッチノブ

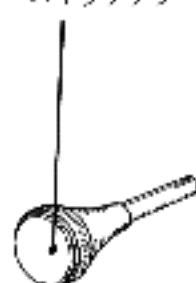

ヘッドランプスイッチ

コネクター

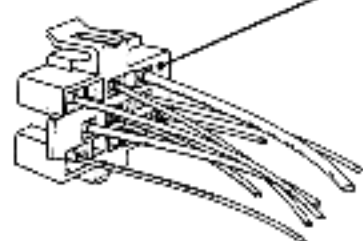

基準不適合発生箇所

ヘッドランプスイッチの構造が不適切なため、フォグランプを点灯した状態でヘッドランプを長時間点灯すると、ヘッドランプスイッチが発熱することがあり、最悪の場合、当該スイッチ内部にあるバイメタルが作用し、ヘッドランプが自動的に点滅するおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドランプスイッチを対策品と交換するとともに、当該スイッチにつながるコネクターを点検し、溶損の痕跡のあるものは新品と交換する。

対策完了後は運転席ドア上部ヒンジ上面部に白ペイントを塗布する。