

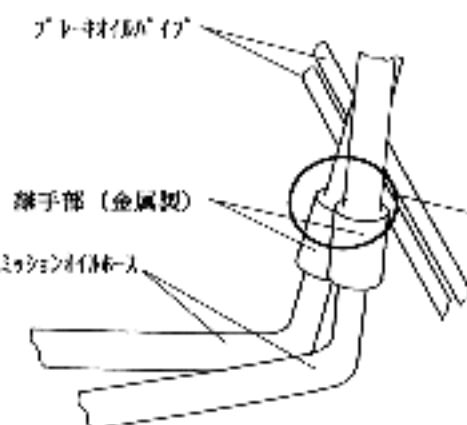


改善箇所説明図 ①

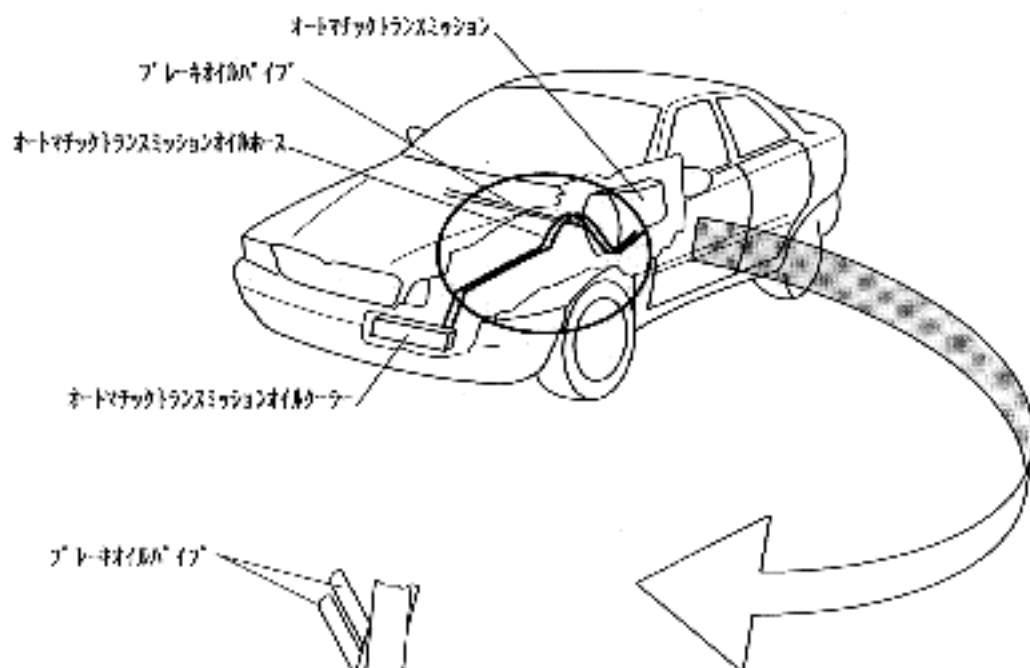

基準不適合発生箇所 ①

オートマチックトランスミッション装着車において、オートマチックトランスミッションとオイルクーラー間のホースの取り廻しが不適切なことから、ホースの金属製継手部とブレーキパイプが干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該ブレーキパイプが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

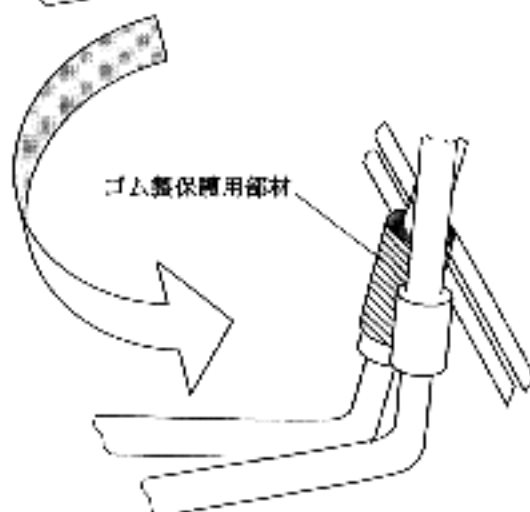

改善の内容

全車両、当該オイルホースの金属製継手部と当該ブレーキパイプの間隙を修整し、当該オイルホースの金属製継手部にゴム製の保護用部材を取り付ける。
 なお、当該ブレーキパイプが損傷しているものは新品に交換する。