

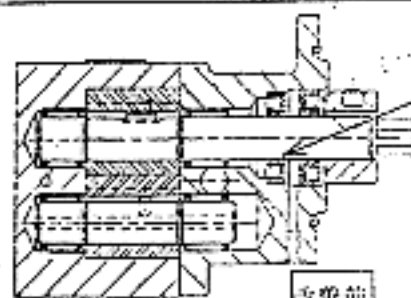


改善箇所説明図

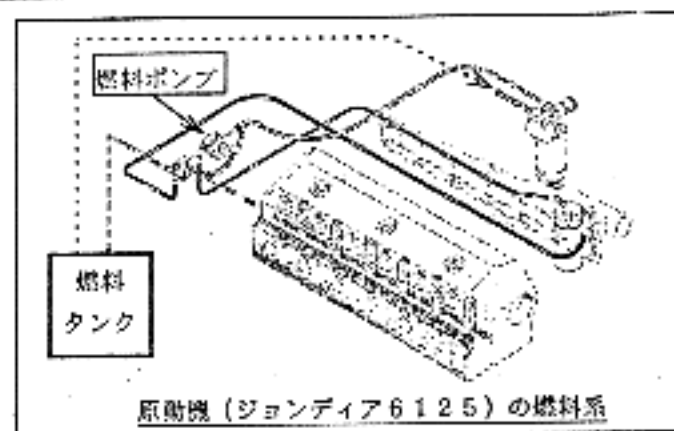

不具合発生箇所

燃料装置において、燃料ポンプのシャフト支持方法が不適切なため、当該シャフトとのシール部からエアが侵入し、燃料に混入するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、燃料が燃料タンク内に抜け落ち、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

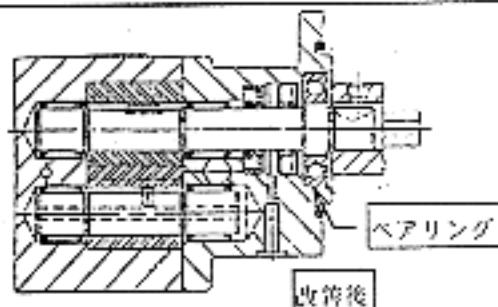

改善内容

当該燃料ポンプを対策品と交換するとともに、チェック弁、エア吐出し弁及びサージタンクを追加する。

