


# 改善箇所説明図

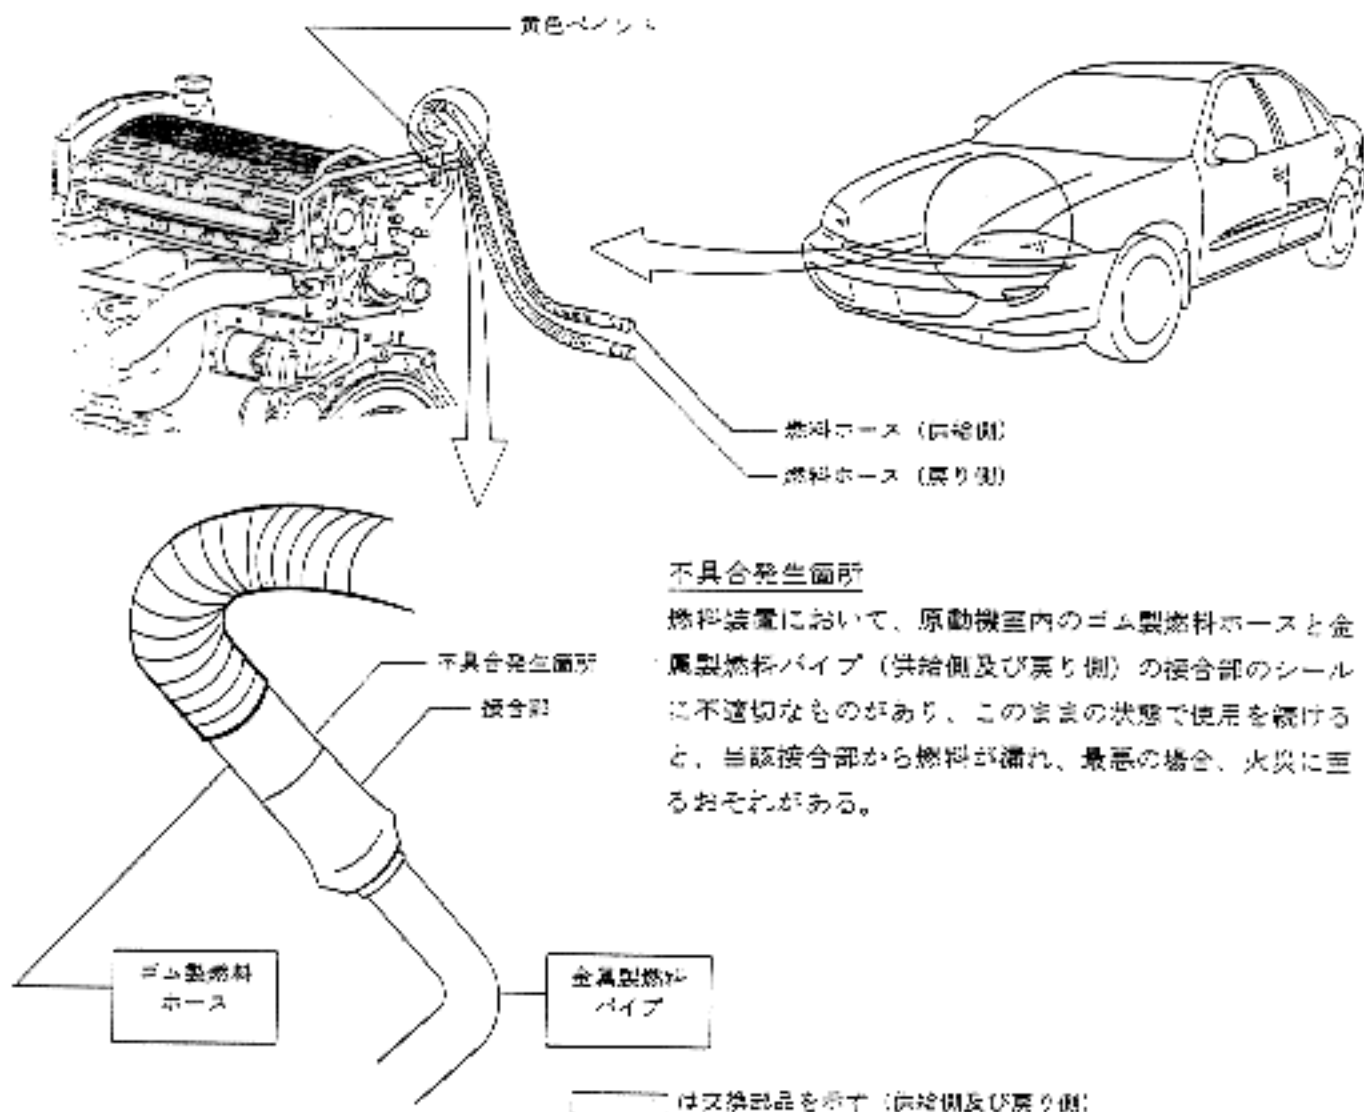

## 不具合発生箇所

燃料装置において、原動機室内のゴム製燃料ホースと金属製燃料パイプ（供給側及び戻り側）の接合部のシールに不適切なものがあり、このままの状態で使用を続けると、当該接合部から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善内容

全車両、当該ゴム製燃料ホース及び金属製燃料パイプを対製品と交換する。また、当該燃料ホースのとりまわしに近いエアライン配管の一部にプロテクタを取り付ける。

## 作業終了の識別

燃料パイプ留め金具（クランプ）部のパイプに黄色ペイントを塗布する。

