


改善箇所説明図-②

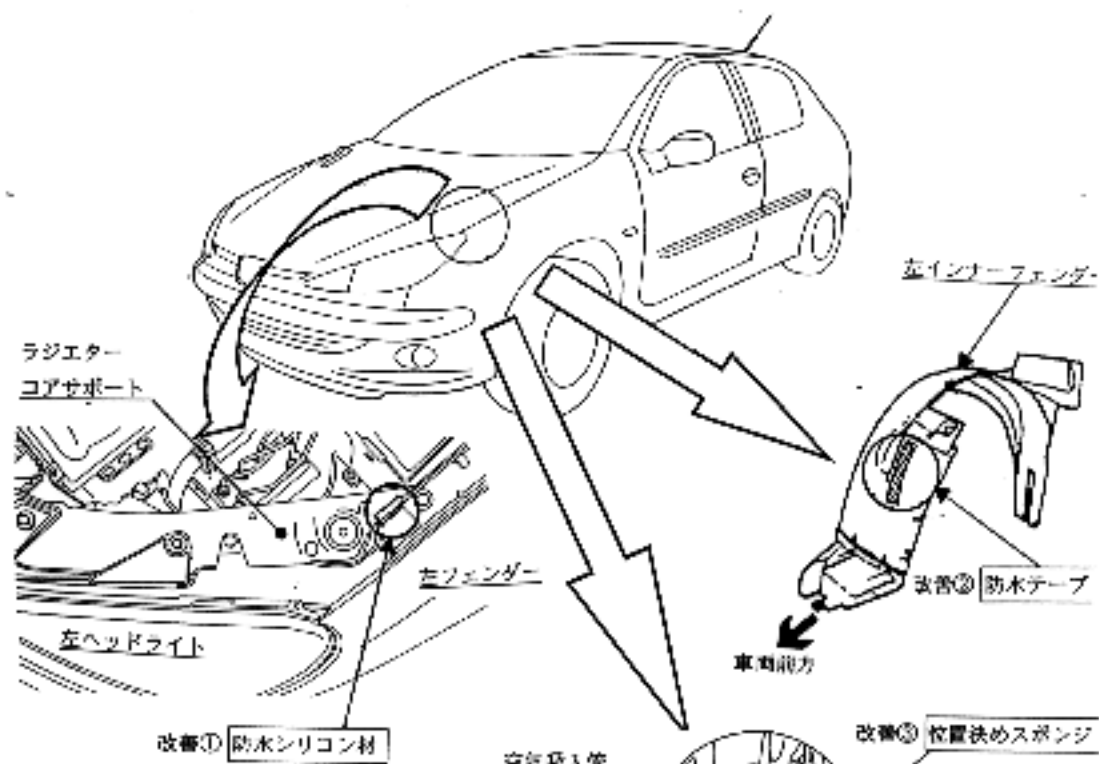

基準不具合原因

原動機の空気吸入管の取付位置及び空気吸入管カバーの排水口が不適切なため、豪雨時に水が当該空気吸入管より入り、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善内容

- ①左側フェンダーパネルとラジエーターコアサポートの隙間に防水シリコン材を取付ける。
- ②左フェンダー内面のインナーフェンダーパネルに防水テープを取付ける。
- ③空気吸入管と左フェンダーの間に位置決めスポンジを取付ける。
- ④空気吸入管カバー下部3箇所排水口を開ける。

