





改善箇所説明

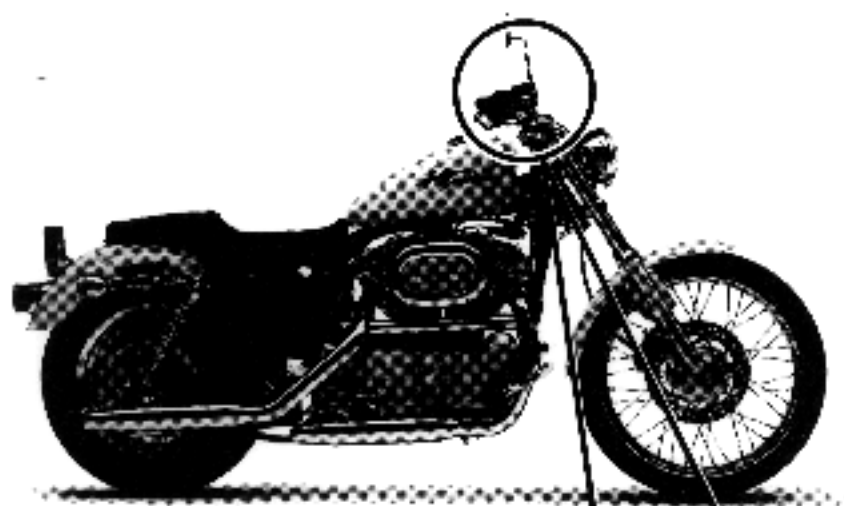

対策前

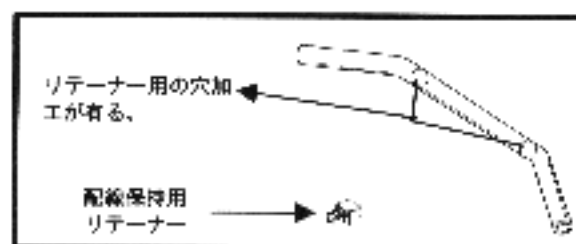

対策後

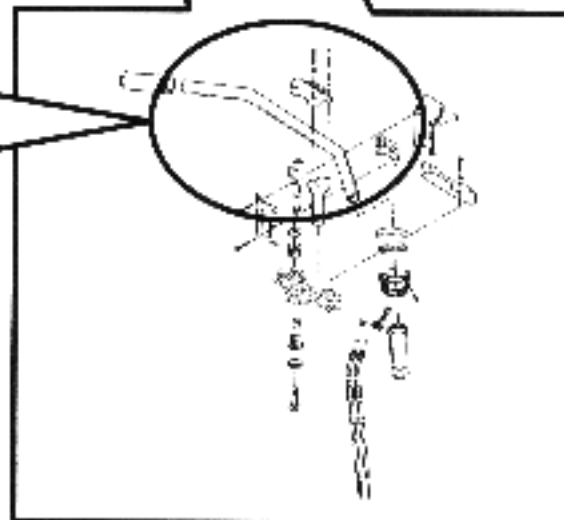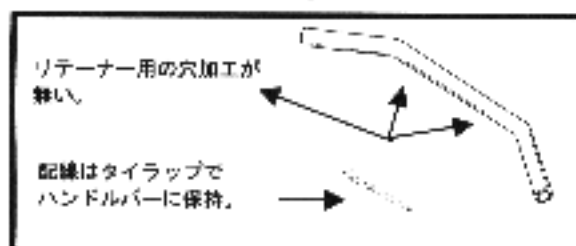

基準不適合箇所

かじ取ハンドルにおいて、配線保持用具の取付け穴周辺の強度が不足しているため、当該ハンドルに亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ハンドルが折れて操縦不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、かじ取りハンドルを対策品に交換する。

鑑別

未対策品は配線を保持する為のプラスチック製のリテーナーを差し込む為の穴（直径約 6mm）が左右一ヶづつ、合計2ヶあるのに対し、対策品はその穴が無い。