





改善箇所説明①

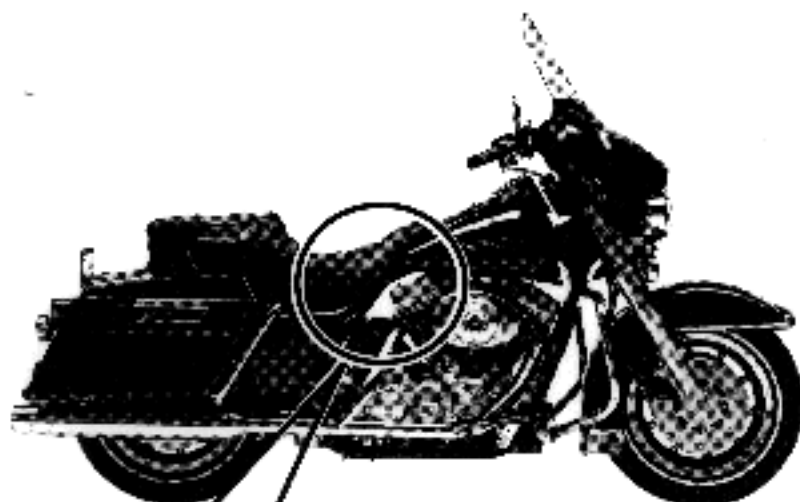

対策前

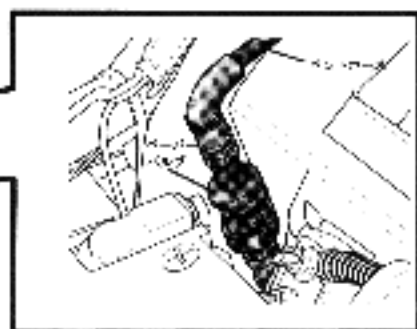

対策後

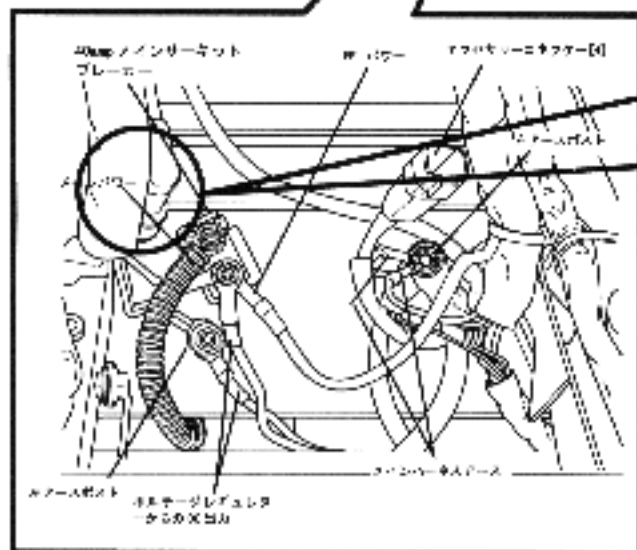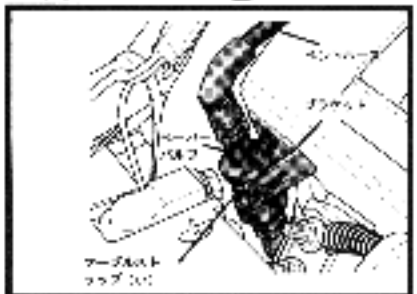

基準不適合箇所

キャブレター装着車において、ベーパーバルブ（燃料タンクの内圧を調整する弁）がタイラップのみで車体へ取り付けられているため、振動により当該バルブが破損することにより、燃料タンクの内圧調整ができなくなり、最悪の場合、内圧が低くなると原動機が停止し、内圧が高くなるとキャブレターから燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

ベーパーバルブの車体への取り付け方法を金属製ブラケット方式に変更する。

鑑別

未対策車は当該部位に金属製ブラケットが装備されていないが、対策済み車両は金属製ブラケットが装備されている。