


改善措置事項説明図

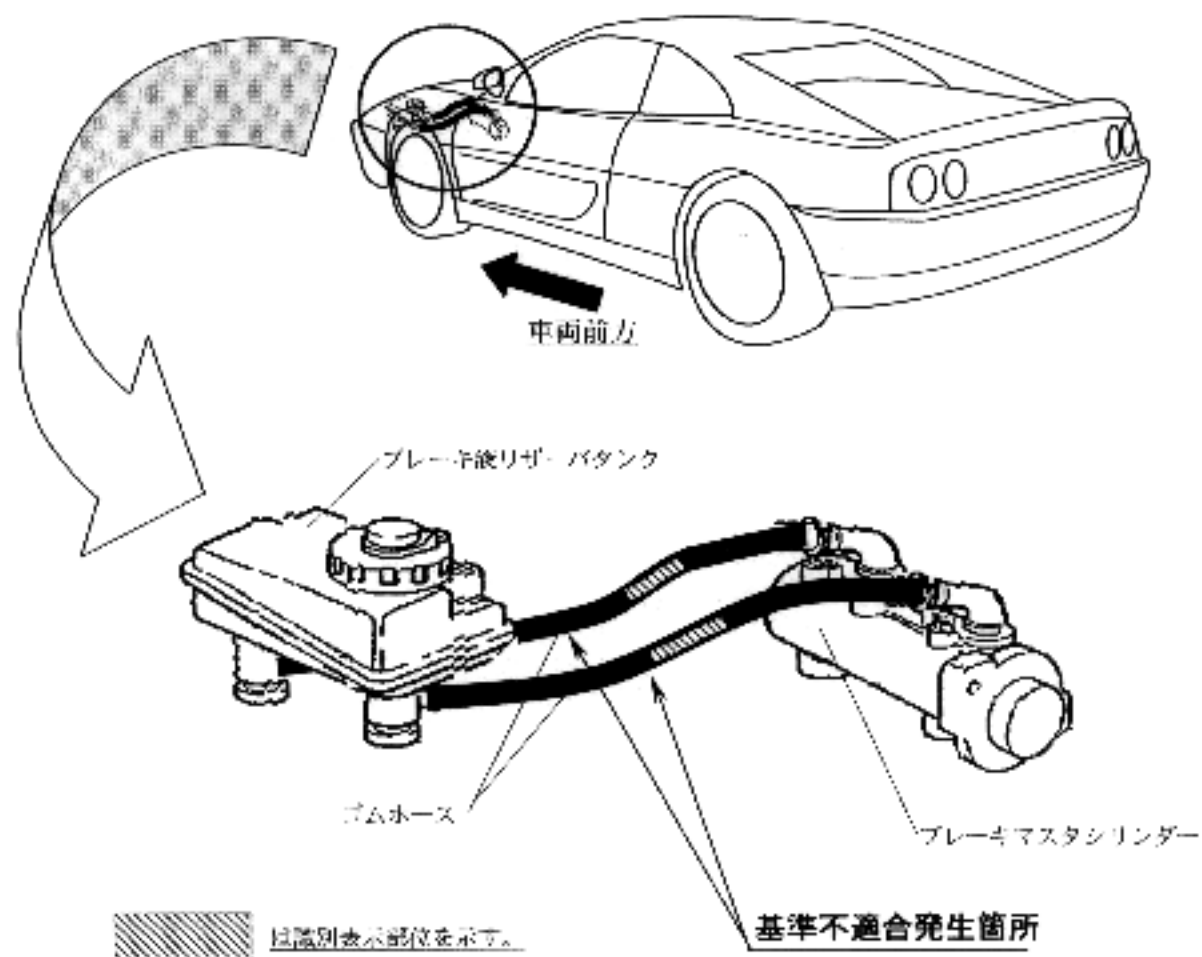

制動装置において、ブレーキマスタシリンダーとブレーキ液リザーバタンクを接続するゴムホースの材質が不適切なため、そのまゝの状態で使用を続けると当該ゴムホースがブレーキ液に浸食され、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ゴムホースを点検し、B5 T&A 123以外の識別表示のあるホース及び識別表示の判読ができないホースについては B5 T&A 123の識別表示のある良品と交換する。